SPORTANLAGENKATASTER

SPORTENTWICKLUNGSPLAN

ERFURT 2030

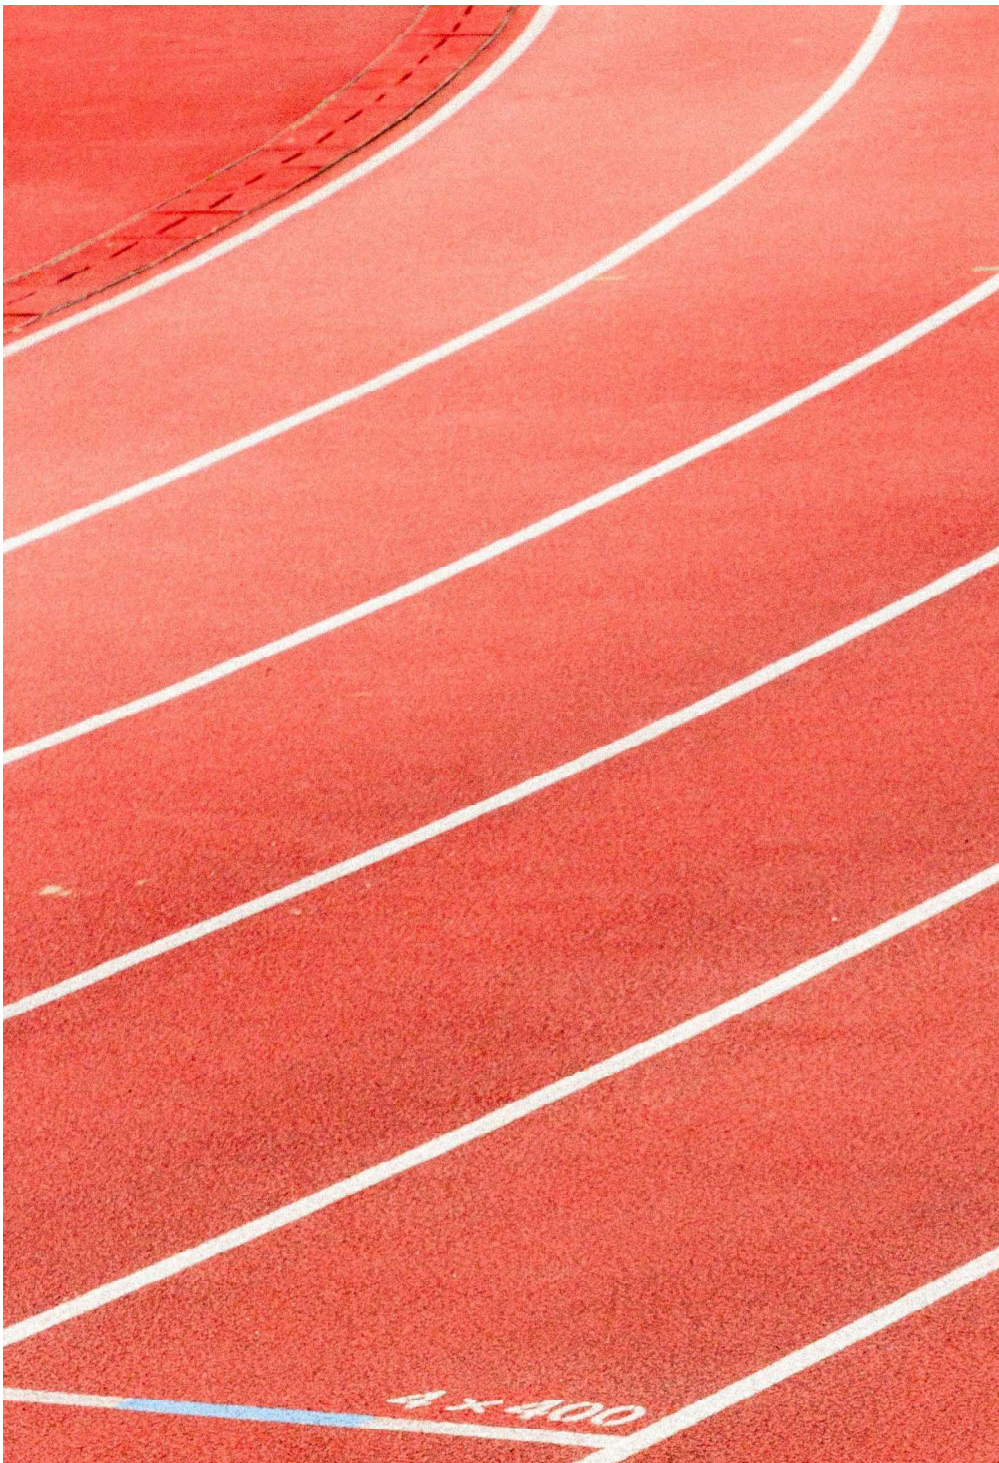

Institut für kommunale
Sportentwicklungsplanung

Sportstätten-ID	Titel	Straße	PLZ	ORT	Planungsbereich2	Bewirtschaftung	Name	Baujahr	letzte Sanierung	Oberfläche / Belag	Höhe	Länge	Breite	Bruttofläche	Nettofläche	Stirnseite in m x 2	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Längsseite in m x 2	Großspielfeld wettkampftauglich	Spalte1	Tendenz 2	Tendenz 22	Tendenz 3	Tendenz 32	Tendenz 4	Tendenz 5	Modernisierungs-zeitraum bis 2035	Umsetzung der Modernisierung BU2	2021/2022	2023/2024	2025/2026	2027/2028	2029/2030	2032	2035	Bemerkung Mängel /Verbesserung	Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus Sportstätten-Leitplan 2010
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB																																	
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball I (Infield)	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	67	7.176	6.700	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							-								• Dach der Spielerbänke aus Weißblech weist z.T. scharfkantige Stellen auf	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball II	k.A.	k.A.	Naturrasen		91	54	5.320	4.914	2,00	1,00	1,00	0,50	N		X							-								• Naturrasen weist leichte Unebenheiten und kleinere Löcher auf • Ballfangnetze weisen leichte Beschädigungen auf	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball III (Platz 3)	k.A.	k.A.	Naturrasen		97	64	6.666	6.208	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							500,00 €	2021	500,00 €								Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball IV	2016	2017	Kunstrasen, gummigranuliert		90	56	5.452	5.040	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							50.000,00 €	2024		50.000,00 €						• Faser des Kunststoffrasens weist leichte Abnutzungsspuren auf • Spielerbänke weisen gewisses Verletzungsrisiko auf (offene Schrauben, Fingerfangstellen und scharfkantigen Stellen)	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp B)	k.A.	k.A.	Tenne		-	-	3.705	3.705	-	-	-	-	-				X					308.000,00 €	2035							308.000,00 €	• Sportbelag stark abgenutzt • Betonelemente der Randsteineinfassung stark beschädigt	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Weitsprunganlage	1996	k.A.	Naturrasen		31	1,5	47	47	-	-	-	-	-				X					21.000,00 €	2035							21.000,00 €	• Absprungbrett stark beschädigt und durch Nässe morsch • Tennenbelag stark abgenutzt und durch Vegetation bewachsen • keine Randsteineinfassung der Grube sowie der Anlaufbahn	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	1999	k.A.	Naturrasen		67	41	3.692	2.747	2,00	1,00	-	-	-		X							-								• mobile Tore nicht kippsicher	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne			-	-	-	-	-	-	-	-				X						-							Kosten in 400 m Rundlaufbahn	• Sportbelag stark abgenutzt • Betonelemente der Randsteineinfassung stark beschädigt	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		20	10	200	200	-	-	-	-	-				X					12.000,00 €	2035							12.000,00 €	• fehlende Stoßbalken • Stoßgrube komplett verwildert und bewachsen • Pflegemängel	Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Bogenschießanlage (Outdoor)	k.A.	k.A.	Tenne		90	20	1.800	1.800	-	-	-	-	-			X						-									Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Gymnastikraum	k.A.	k.A.	Parkett/ Holzboden	2,9	15,8	5,8	92	92								X						-									Abgeschlossen
00102	Sportforum Johannesplatz	Friedrich-Engels-Str. 50a	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Bogenschießanlage (Indoor)	k.A.	k.A.	Linoleum/PVC	2,9	14,6	5,7	83	83								X						-									Abgeschlossen
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB																																	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball I (Platz 1)	k.A.	k.A.	Naturrasen		104	67	7.452	6.968	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							500,00 €	2021	500,00 €							• leichte Unebenheiten im Sportbelag • Spielerbänke stark beschädigt (Verletzungsrisiko) • Wellblechdach der Spielerbänke stellen ein gewisses Verletzungsrisiko dar (scharfkantig • Einfriedung z.T. beschädigt und scharfkantig • Banden z.T. beschädigt, gebrochen und scharfkantig	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball II (Platz 2)	k.A.	k.A.	Naturrasen		96	64	6.600	6.144	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							-								• leichte Unebenheiten im Sportbelag • Naturrasen im Bereich der Strafräume leicht beschädigt • Spielerbänke stark beschädigt (Verletzungsrisiko)	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball III (Platz 3)	k.A.	k.A.	Naturrasen		158	65	10.854	10.270	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							-								• leichte Unebenheiten im Sportbelag • Naturrasen im Bereich der Strafräume leicht beschädigt • mobile Tore werden in den Sicherheitszonen des Sportraum gelagert • mobile Tore sind nicht kippsicher	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball IV (Platz 4)	k.A.	k.A.	Naturrasen		98	64	6.732	6.272	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							-								• leichte Unebenheiten im Sportbelag • Pfosten der Ballfangnetze weisen z.T. Sicherheitsmängel auf (Fingerfangstellen = rostige, scharfe Stellen)	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball V (Platz 5)	k.A.	k.A.	Tenne		102	66	7.208	6.732	2,00	1,00	2,00	1,00	J				X					600.000,00 €	2021	600.000,00 €							• Tennenbelag stark abgetragen (gleicht einem Schotterplatz) • Spielerbänke aufgrund hoher Nutzungsintensität stark beschädigt (Verletzungsrisiko) • Wellblechdach der Spielerbänke stellen ein gewisses Verletzungsrisiko dar (scharfkantig u. beschädigt) • Einfriedung z.T. beschädigt und scharkantig • Banden z.T. beschädigt, gebrochen und scharfkantig • Geräte werden im Sportraum gelagert • mobile Tore nicht kippsicher gelagert • festmontierte Großspielfeldtore an den unteren Rändern der Pfosten stark beschädigt (verbeult, löchrig, scharfkantig)	
00103	Sportzentrum Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball VII (Platz 7)	k.A.	k.A.	Tenne		96	60	6.200	5.760	2,00	1,00	2,00	1,00	J				X					728.000,00 €	2035							728.000,00 €	• Tennensportbelag stark abgetragen (gleicht einem Schotterplatz) • Vegetation wächst im Sportraum wild umher • Ballfangnetze z.T. beschädigt • festmontierte Großspielfeldtore an den unteren Rändern der Pfosten stark beschädigt (verbeult, löchrig, scharfkantig)	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB																																	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld I - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		98	68	7.140	6.664	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							500,00 €	2021	500,00 €								
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld II - Fußball	2016	2016	Kunstrasen, sandverfüllt		90	60	5.828	5.400	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X								-									
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck (ehemals Bitumen)	k.A.	k.A.	Naturrasen		48	23	1.300	1.104	2,00	1,00	-	-	-		X							-								• 1 x Lauchtstrahler defekt	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	k.A.	k.A.	Tenne		18	9	288	162	3,00	1,50	-	-	-			X						-								• Sicherheitszone entlang einer Längsseite überschneidet sich mit dem anderen Volleyballspielfeld	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	k.A.	k.A.	Tenne		18	9	288	162	3,00	1,50	-	-	-			X						-								• Sicherheitszone entlang einer Längsseite überschneidet sich mit dem anderen Volleyballspielfeld	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	2016	2016	Kunstrasen, sandverfüllt		110	4	440	440	1,00	1,00	-	-	-	X								-									
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck II	k.A.	k.A.	Naturrasen		33	24	962	792	2,00	1,00	-	-	-		X							-									
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		40	1,5	60	60	-	-	-	-	-			X						-								• Sportbelag sehr stark abgetragen • Randsteineinfassung z.T. beschädigt • Absprungbretter beschädigt und marode	
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kugelstoßanlage I	k.A.	k.A.	Beton		10	5	50	50	-	-	-	-	-			X						-									
00104	Sportplatzanlage Borntal	Borntalweg 29	99092	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kugelstoßanlage II	k.A.	k.A.	Beton		10	5	50	50	-	-	-	-	-			X						-									
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB																																	
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Großspielfeld - Mehrzweck (Infield)	1973	2011	Naturrasen		105	68	7.630	7.140	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X								-									
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp C)	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet			-	5.045	5.045	-	-	-	-	-		X						1.492.000,00 €	2024/2030		300.000,00 €			1.192.000,00 €			• obere Deckschicht des Sportbelags leicht abgetragen	
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	2011	Kunststoff, schüttbeschicht		40	20	1.215	800	2,50	3,50	-	-	-	X							347.000,00 €	2030					347.000,00 €				
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-		X							-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert	• obere Deckschicht des Sportbelags leicht abgetragen	
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Diskus- und Hammerwurfanlage	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-		X							-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert		
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kugelstoßanlage I	1973	2011	Beton			-	-	-	-	-	-	-	-		X							-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert	• Stoßgrube stark mit Vegetation bewachsen (Pflegemängel)	
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kugelstoßanlage II	1973	2011	Beton			-	-	-	-	-	-	-	-	X								-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert		
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Speerwurfanlage	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet		31	4	124	124	-	-	-	-	-	X								-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert		
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Stabhochsprunganlage	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X								-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert		
00106	Sportplatzanlage Essener Straße	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Weitsprunganlage	1973	2011	Kunststoff, gießbeschichtet		42	6	252	252	-	-	-	-	-	X								-						Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert		
00107	Sportplatzanlage Grubenstraße	Grubenstr. 65	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB																																	
00107	Sportplatzanlage Grubenstraße	Grubenstr. 65	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		105	70	7.848	7.350	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X							150.000,00 €	2025		100.000,00 €	50.000,00 €					• Sitzplatztribüne entlang Großspielfeld wurden 2020 erneuert	
00107	Sportplatzanlage Grubenstraße	Grubenstr. 65	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	2016	Kunstrasen, gummigranuliert		90	54	5.264	4.860	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X						-								• Sportbelag weist gewisse Abnutzungsspuren auf • Sportbelag hebt sich von der Randsteineinfassung ab • Nähte des Sportbelags gehen leicht auf • mobile Fußballfeldtore nicht kippsicher aufgestellt	
00109	Sportplatz Dortmunder Straße	Dortmunder Str. 15	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB																																	
00109	Sportplatz Dortmunder Straße	Dortmunder Str. 15	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		96	66	6.700	6.336	2,00	1,00	2,00	0,00	N				X				650.000,00 €	2023		650.000,00 €						• Tennenbelag teilweise abgenutzt • Einfriedung beschädigt (Fingerfangstellen, rostige und scharfkantige Stellen, offenliegende Schrauben) • Randsteineinfassung aus Beton (ehemalige Tennenlaufbahn) ragt an einer Längsseite in die Sicherheitszone hinein • Spielerbänke stehen auf Gegengerade (Längsseite) im der Sicherheitszone • Großspielfeldtore z.T. beschädigt • Spielerbänke stark beschädigt (Löcher, scharfkantige und brüchige Stellen)	
00109	Sportplatz Dortmunder Straße	Dortmunder Str. 15	99086	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball 2	2006	k.A.	Sand		18	9	246	162	1,25	1,50	-	-	-			X						-								• Sicherheitszonen auf einer Längs- und einer Stirnseite können nicht eingehalten werden	
00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB																																	
00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball (Infield)	k.A.	k.A.	Naturrasen		98	67	7.038	6.566	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X							-								• Werbebanner am Ballfangzaun entlang einer Längsseite befestigt • Sicherheitszonen an den Längsseiten werden nicht eingehalten	
00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	360m-Korbbogenrundlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne			-	2.600	2.600	-	-	-	-	-				X					-								• Randsteineinfassung aus Beton stellt Sicherheitsmangel dar • Tennenbelag stark abgenutzt und verhärtet	

00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		16	1,4	22	22	-		-	-	-		X					-								• Tennenbelag stark abgenutzt und verhärtet • fehlender Sprungbalken im Sprungbrett
00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball (DFB-Minispielfeld)	2009	-	Kunstrasen, sandverfüllt		20	13	260	260	-		-	-	X							18.000,00 €	2021	18.000,00 €						• Nähte des Sportbelags z.T. aufgegangen • Sportbelag rissig und löchrig • Pflegemängel • Banden z.T. beschädigt
00110	Sportplatzanlage Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne			-	-		-		-	-			X					-								• Sicherheitszonen an den Längsseiten können nicht eingehalten werden • Tennenbelag stark abgenutzt und verhärtet
00111	Sportplatzanlage Nördliche Gerasaue	Lobensteiner Str. 50	99091	Erfurt	Nord	1-ESB																													
00111	Sportplatzanlage Nördliche Gerasaue	Lobensteiner Str. 50	99091	Erfurt	Nord	1-ESB	Großspielfeld - Rasa-/Softball	2020	k.A.	Naturrasen/Tenne		100	100	10.000	10.000	-	-	-	-	J	X							-							
00111	Sportplatzanlage Nördliche Gerasaue	Lobensteiner Str. 50	99091	Erfurt	Nord	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		40	1	40	40	-	-	-	-	-	X							-							x Umbau im Rahmen Bauabschnitt M3 BUGA21
00111	Sportplatzanlage Nördliche Gerasaue	Lobensteiner Str. 50	99091	Erfurt	Nord	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		2,1	2,1	4	4	-	-	-	-	-	X							-							x Umbau im Rahmen Bauabschnitt M3 BUGA21
00112	Sportplatzanlage Möbisburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB																													
00112	Sportplatzanlage Möbisburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	1996	k.A.	Naturrasen		95	62	6.336	5.890	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X					500,00 €	2021	500,00 €						• kleinere Unebenheiten im Sportbelag • nördliches Großspielfeldtor z.T beschädigt
00112	Sportplatzanlage Möbisburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	1996	k.A.	Tenne		112	3,5	392	392	-		-	-	-			X				20.000,00 €	2025		20.000,00 €					• Sportbelag stark abgenutzt • Sportbelag abgesackt • Randsteineinfassung stellt Hindernis dar • Sicherheitszonen können nicht eingehalten werden
00112	Sportplatzanlage Möbisburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Weitsprunganlage	1996	k.A.	Tenne			-	-		-		-	-	-			X					2025		Kosten in 100 m Kurzstreckenlaufbahn integriert					• Sportbelag stark abgenutzt • Sportbelag abgesackt • Randsteineinfassung stellt Hindernis dar • Sicherheitszonen können nicht eingehalten werden • Randsteineinfassung der Sprunggrube stark beschädigt
00112	Sportplatzanlage Möbisburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Sportraum	k.A.	k.A.	PVC	2,3	6,6	4,9	32	32							X													
00113	Sportplatzanlage Bischleben	Hamburger Berg 4	99094	Erfurt	Süd	1-ESB																													
00113	Sportplatzanlage Bischleben	Hamburger Berg 4	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		94	56	5.684	5.264	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X					500,00 €	2021	500,00 €						
00113	Sportplatzanlage Bischleben	Hamburger Berg 4	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball I	1997	k.A.	Tenne		46	25	1.350	1.150	2,00	1,00	-	-	-			X					-							• Elektronik der Leuchtstrahler hängt im Sportraum • Ballfangzaun weist leichte Beschädigungen auf • Geräte werden im Sportraum gelagert • Bäume ragen oberhalb des Ballfangzaums in die Sportfläche hinein
00113	Sportplatzanlage Bischleben	Hamburger Berg 4	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball 1	k.A.	k.A.	Sand		18	8	336	144	3,00	3,00	-	-	-	X							-							
00113	Sportplatzanlage Bischleben	Hamburger Berg 4	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball II	k.A.	k.A.	Naturrasen		20	10	288	200	2,00	1,00	-	-	-		X						-							• Ballfangzaun weist leichte Beschädigungen auf
00114	Sportplatz Bindersleben	Flughafenstr. 13	99092	Erfurt	West	1-ESB																													
00114	Sportplatz Bindersleben	Flughafenstr. 13	99092	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	67	7.176	6.700	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				50.500,00 €	2021/2035	500,00 €					50.000,00 €	• Naturrasen im Bereich des Strafraumes stark beschädigt (Löcher, Unebenheiten, kahle Stellen) • leichte Unebenheiten im Sportbelag • Einfriedung weist gewisse Gefahrenstellen auf (Fingerfangstellen, scharfe und spitze Kanten)	Abgeschlossen
00114	Sportplatz Bindersleben	Flughafenstr. 13	99092	Erfurt	West	1-ESB	Gymnastikraum	k.A.	k.A.	Parkett/ Holzboden	2,6	8,6	7,7	66	66							X													
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB																													
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Feldhockey (Infield)	1994	2013	Kunstrasen, unverfüllt		91	55	5.723	5.005	3,00	2,00	2,00	1,00	J			X				665.000,00 €	2029				665.000,00 €			• Nähte des Kunststoffrasens gehen z.T. auf • nachgezogene Linierung verblasst • Kunststofffaser des Sportbelags z.T. abgenutzt	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet		18,00	9,00	240	162	2,00	1,00	-	-	-	X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn					• Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet		18,00	9,00	240	162	2,00	1,00	-	-	-	X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn					• Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp C)	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet			-	5.345	5.345	-		-	-	-	X						500.000,00 €	2026		500.000,00 €					• während der Bestandsaufnahme wurden die Kunststoffflächen saniert. Nach Abschluss der Sanierung sind diese Flächen mit der Bewertungstufe eins zu bewerten • Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Weitsprunganlage	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet		45	2,6	117	117	-	-	-	-	-	X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert					• während der Bestandsaufnahme wurden die Kunststoffflächen saniert. Nach Abschluss der Sanierung sind diese Flächen mit der Bewertungstufe eins zu bewerten • Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Kugelstoßanlage	1994	2020	Beton/Tenne		130,00	1,00	130	130						X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn					• Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	Hochsprunganlage	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet		45	1,3	59	59	-		-	-	-	X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert					• während der Bestandsaufnahme wurden die Kunststoffflächen saniert. Nach Abschluss der Sanierung sind diese Flächen mit der Bewertungstufe eins zu bewerten • Retopping 08/2020	abgeschlossen
00117	Sportplatzanlage Sportdach Kaufland	Stielerstr. 9	99099	Erfurt	Ost	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	1994	2020	Kunststoff, strukturbeschichtet			-			-		-	-	-	X							2026		Kosten in 400 m Rundlaufbahn integriert					• während der Bestandsaufnahme wurden die Kunststoffflächen saniert. Nach Abschluss der Sanierung sind diese Flächen mit der Bewertungstufe eins zu bewerten. • Retopping 08/2020	abgeschlossen
00119	Sportplatzanlage Alach	Vor dem Hirtstor 26c	99100	Erfurt-Alach	West	1-ESB																													
00119	Sportplatzanlage Alach	Vor dem Hirtstor 26c	99100	Erfurt-Alach	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball I	<1990	1993/94	Naturrasen		94	70	7.056	6.580	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				500,00 €	2021	500,00 €						• Banden auf der Gegengerade unterhalb der Einfriedung wie stark verbogen und beschädigt (lockere Schrauben, scharfkantige Stellen) > Sicherheitsmangel • Spielerbänke stark beschädigt, brüchig und scharfkantig
00119	Sportplatzanlage Alach	Vor dem Hirtstor 26c	99100	Erfurt-Alach	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball II	2001	k.A.	Tenne		90	60	5.828	5.400	2,00	1,00	1,80	1,00	N				X			441.000,00 €	2021/2030	61.000,00 €			380.000,00 €			• Spielerbänke weisen erhöhtes Sicherheitsrisiko auf (offenliegende Schrauben, spitze und scharfkantige Stellen) > Sicherheitsmangel • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher • Sportgeräte werden im Sportraum gelagert • auf dem Großspielfeld befinden sich Gasscherben und Kronkorken • Bodenrahmen der Großspielfeldtore nicht gesichert • grobes Material aus der dynamischen Schicht liegt frei
00119	Sportplatzanlage Alach	Vor dem Hirtstor 26c	99100	Erfurt-Alach	West	1-ESB	Mehrzweckraum	k.A.	k.A.	PVC	2,7	6,6	6,1	40	40							X													
00120	Sportplatzanlage Salomonsborn	Vor dem Dorfe 14	99090	Erfurt-Salomonsborn	West	1-ESB																													
00120	Sportplatzanlage Salomonsborn	Vor dem Dorfe 14	99090	Erfurt-Salomonsborn	West	1-ESB	Großspielfeld I - Fußball	1999	k.A.	Naturrasen		98	60	6.324	5.880	2,00	1,00	2,00	1,00	J		X						-							
00120	Sportplatzanlage Salomonsborn	Vor dem Dorfe 14	99090	Erfurt-Salomonsborn	West	1-ESB	Großspielfeld II - Fußball	1999	k.A.	Naturrasen		95	56	5.742	5.320	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X							-							
00120	Sportplatzanlage Salomonsborn	Vor dem Dorfe 14	99090	Erfurt-Salomonsborn	West	1-ESB	Gymnastikraum	k.A.	k.A.	Linoleum/PVC	2,7	12,5	6	75	75						X							-							
00121	Sportplatz Bußleben	Zum Jägerstein 18	99198	Erfurt-Bußleben	Ost	1-Verein / ESB																													
00121	Sportplatz Bußleben	Zum Jägerstein 18	99198	Erfurt-Bußleben	Ost	1-Verein / ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	59	6.344	5.900	2,00	1,00	1,40	0,90	N		X					500,00 €	2021	500,00 €						• sehr starke Unebenheiten im Naturrasen • Ballfangnetze leicht beschädigt • Banden unterhalb des Ballfangnetzes entlang einer Längsseite weisen z.T. scharfkantige und spitze Stellen auf • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher
00121	Sportplatz Bußleben	Zum Jägerstein 18	99198	Erfurt-Bußleben	Ost	1-Verein / ESB	Kleinspielfeld - Fußball	2015	k.A.	Kunstrasen, gummigranuliert		48	42	2.288	2.016	2,00	1,00	-	-	-			X				242.000,00 €	2027				242.000,00 €			• Kunstrasenfaser teilweise abgenutzt und platt getreten • sehr viel (vielleicht zu viel) Gummigranulat auf dem Platz nachverfüllt • Nähte des Kunststoffrasens gehen z.T. auf • mobile Großspielfeldtore nicht kippsicher • Erneuerung Belag
00123	Sportplatz Ermstedt	Nessegrund 10	99192	Erfurt-Ermstedt	West	1-ESB																													
00123	Sportplatz Ermstedt	Nessegrund 10	99192	Erfurt-Ermstedt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	62	6.656	6.200	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				500,00 €	2021	500,00 €						• kleinere Löcher, kale Stellen sowie leichte Unebenheiten im Naturrasen • Tore nicht kippsicher gelagert
00123	Sportplatz Ermstedt	Nessegrund 10	99192	Erfurt-Ermstedt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball	2008	k.A.	Sand		18	9	240	162	1,00	1,50	-	-	-			X				15.000,00 €	2035						15.000,00 €	• Pflegemängel • keine Randsteineinfassung • keine Bodenhülsen für Netzpfosten, fraglich ob die Anlage überhaupt noch genutzt wird
00124	Sportplatz Friemstedt	Gottstedter Höhe 1	99192	Erfurt-Friemstedt	West	1-Verein / ESB																													
00124	Sportplatz Friemstedt	Gottstedter Höhe 1	99192	Erfurt-Friemstedt	West	1-Verein / ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		94	59	5.978	5.546	2,00	1,00	0,00	1,00	N				X			355.000,00 €	2022/2030	63.000,00 €			292.000,00 €			• starke Unebenheiten im Sportbelag (wellig) • Bande z.T. brüchig, scharfkantig und spitze Stellen (Sicherheitsmangel) • Flutlichtmasten stehen teilweise schief (Statik geprüft?) und befinden sich in der Sicherheitszone des Großspielfeldes • Elektronik der Flutlichtmasten liegen z.T. offen • Vegetation ragt in den Sportraum hinein • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher • kein wettkampftaugliches GF (fehlende Sicherheitszonen) • Mindestmaß an westlicher Nutzfläche bereits ausgeschöpft
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB																													
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Fußball (Infield)	k.A.	2021	Naturrasen		90	65	6.624	5.850	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X						1.200.000,00 €	2021	1.200.000,00 €						• Komplettsanierungsuanierung (2021) /(1 GF Rasen, 1 KF Kunstrasen (4 Mast Trainingsbeleuchtung), 100m-Sprintlaufbahn, Weitsprunggrube integriert, Kugelstoßanlage (Rollstuhlgerecht)
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	2021	2021	Kunstrasen, sandverfüllt		55	35	2.183	1.925	2,00	1,00	2,00	1,00	-	X							2021							• Kosten in Großspielfeld enthalten
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB	Weitsprunganlage	2021	2021	Kunststoffbahnen, EPDM		113	2,44	339	339	-	-	-	-	-	X							2021							• Kosten in Großspielfeld enthalten
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn	2021	2021	Kunststoffbahnen, EPDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X							2021							• Kosten in Großspielfeld enthalten
00125	Sportplatzanlage Kerspleben	Kerpleberner Chaussee 14	99198	Erfurt-Kerspleben	Ost	1-ESB	Kugelstoßanlage	2021	2021	Beton/Tenne		130,00	1,00	130	130	-	-	-	-	-	X							2021							• Kosten in Großspielfeld enthalten
00127	Sportplatz Azmannsdorf	Eckrand 5	99198	Erfurt-Azmannsdorf	Ost	1-ESB																													
00127	Sportplatz Azmannsdorf	Eckrand 5	99198	Erfurt-Azmannsdorf	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		92	63	6.240	5.796	2,00	1,00	2,00	0,60	N			X				500,00 €	2021	500,00 €						• Naturrasen weist relativ starke Unebenheiten auf • Sicherheitszone kann auf einer Stirnseite nicht eingehalten werden aufgrund des fest verbauten Ballfangnetzes samt Pfosten. • Tomatze der Großspielfeldtore z.T. beschädigt • Ballfangnetze, Tomatze, Spielerbänke 2021 erneuert • Aufgabe der Sportanlage, Herauslösung aus Sondervermögen ESB
00128	Sportplatzanlage Mittelhausen	Siedlungsweg 8	99195	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-Verein / ESB																													
00128	Sportplatzanlage Mittelhausen	Siedlungsweg 8	99195	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-Verein / ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	60	6.448	6.000	2,00	1,00	1,00	1,00	N			X				500,00 €	2021	500,00 €						• Naturrasen weist Unebenheiten sowie kleinere Löcher und kahle Stellen auf

00128	Sportplatzanlage Mittelhausen	Siedlungsweg 8	99195	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-Verein / ESB	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		54	40	2.436	2.160	2,00	1,00	-	-	-			X					-								• Spielfeld weist leichte Unebenheiten auf • durch Vegetation z.T. bewachsen • festmontierte Kleinspielfeldtore z.T. beschädigt • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher aufgestellt	
00128	Sportplatzanlage Mittelhausen	Siedlungsweg 8	99195	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-Verein / ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	k.A.	k.A.	Naturrasen		18	9	264	162	2,00	1,50	-	-	-			X					-								• Netzpfosten weisen keinerlei Befestigungen für ein Volleyballnetz auf • Randsteineinfassung teilweise beschädigt und lückenhaft sowie durch Vegetation stark zugewachsen • Sportbelag ehemals Tenne	
00128	Sportplatzanlage Mittelhausen	Siedlungsweg 8	99195	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-Verein / ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Naturrasen		25,5	1,3	33	33	-		-	-	-			X					-								• Randsteineinfassung teilweise beschädigt und lückenhaft sowie durch Vegetation stark zugewachsen • Sportbelag ehemals Tenne	
00129	Sportplatz Molsdorf	An der Gerabrücke 17	99192	Erfurt-Molsdorf	Süd	1-ESB																															
00129	Sportplatz Molsdorf	An der Gerabrücke 17	99192	Erfurt-Molsdorf	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		92	51	5.088	4.692	2,00	1,00	0,60	0,30	N	X							-								• Naturrasen weist an mehreren Stellen großflächige Löcher und kahle Stellen auf (Maulwurfbefall) • Ballfangzaun an mehreren Stellen beschädigt • Kleinspielfeldtore nicht kippsicher gelagert -> werden mit Netzhaken befestigt (nicht zulässig) • Kleinspielfeldtore z.T. stark beschädigt	
00129	Sportplatz Molsdorf	An der Gerabrücke 17	99192	Erfurt-Molsdorf	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck	1999		Naturrasen		25,00	15,00	493	375	2,00	1,00	-	-	-			X														
00130	Sportplatz Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 5	99195	Erfurt-Schwerborn	Nord	1-ESB																															
00130	Sportplatz Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 5	99195	Erfurt-Schwerborn	Nord	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		104	70	7.776	7.280	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				485.000,00 €	2035							485.000,00 €	• Naturrasen uneben und z.T. löchrig • Ballfangzäune auf beiden Stirnseiten stark beschädigt (Netzhalterung beschädigt, Ballfangnetze beschädigt, Netzpfosten weisen scharfkantige Stellen auf) • alle Flutlichtmasten (Laternenpfähle) neigen sich zum Spielfeld (ggf. kippgefahr) • Einfriedung stark verrostet • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher • Tornetze der Kleinspielfeldtore z.T. beschädigt • Erneuerung Ballfangzäune, Flutlichtmasten, Einfriedung, Tornetze, etc.	
00130	Sportplatz Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 5	99195	Erfurt-Schwerborn	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck	<1990		Naturrasen		40,00	20,00	968	800	2,00	1,00	-	-	-			X					-									
00130	Sportplatz Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 5	99195	Erfurt-Schwerborn	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball	2010	k.A.	Sand		18	9	190	162	0,50	0,50	-	-	-			X					-								• Sportbereich stark mit Vegetation bewachsen	
00130	Sportplatz Schwerborn	Stotternheimer Chaussee 5	99195	Erfurt-Schwerborn	Nord	1-ESB	Sportraum	k.A.	k.A.	Linoleum	3,1	14,5	5,3	77	77						X							-									
00131	Sportplatzanlage Vieselbach	Weimarstr. 8a	99198	Erfurt-Vieselbach	Ost	1-ESB																															
00131	Sportplatzanlage Vieselbach	Weimarstr. 8a	99198	Erfurt-Vieselbach	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	71	7.592	7.100	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X						500,00 €	2021	500,00 €							• Naturrasen z.T. uneben • Ballfangnetze z.T. beschädigt • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher • Tornetze z.T. beschädigt	
00131	Sportplatzanlage Vieselbach	Weimarstr. 8a	99198	Erfurt-Vieselbach	Ost	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		20	10	200	200	-		-	-	-			X				12.000,00 €	2035							12.000,00 €	• Beton des Stoßringes stark beschädigt • kein Stoßbalken • kein Stoßaktor	
00131	Sportplatzanlage Vieselbach	Weimarstr. 8a	99198	Erfurt-Vieselbach	Ost	1-ESB	Weitsprunganlage	1997	k.A.	Tenne		32	1,7	54	54	-	-	-	-	-			X					-								• obere Deckschicht des Tennensportbelags stark abgenutzt • Sportbelag durch angrenzende Vegetation bewachsen • Absprungbrett leicht morsch • Randsteineinfassung der Sprunggrube aus Holz	
00131	Sportplatzanlage Vieselbach	Weimarstr. 8a	99198	Erfurt-Vieselbach	Ost	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	1999	k.A.	Tenne		60	46	3.072	2.760	2,00	1,00	-	-	-			X					-								• Tennenbelag abgenutzt und z.T. durch Vegetation bewachsen • festmontierte Kleinspielfeldtore z.T. beschädigt (verbeult und Loch im Torpfosten) • Geräte werden im Sporthaum gelagert (Mülleimer, Fahrradständer, Minitor) • Tornetze z.T. beschädigt	
00132	Sportplatz Hochstedt	Sömmerdaer Str. 22	99198	Erfurt-Hochstedt	Ost	1-ESB																															
00132	Sportplatz Hochstedt	Sömmerdaer Str. 22	99198	Erfurt-Hochstedt	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	65	6.968	6.500	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				435.500,00 €	2021/2035	500,00 €						435.000,00 €	• Einfriedung weist zahlreiche rostige Stellen und scharfkantige Kanten auf • Ballfangnetze stark beschädigt • die alte Spielerbank aus Holz weist zahlreiche Sicherheitsmängel auf (spitze Stellen, scharfkantige Nägel, Schaden am Dach usw.)	
00133	Sportplatz Windischholzhausen	Buchenbergweg 6	99084	Erfurt	Ost	1-ESB																															
00133	Sportplatz Windischholzhausen	Buchenbergweg 6	99084	Erfurt	Ost	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		90	60	5.828	5.400	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X					-								• Naturrasen stark uneben und an mehreren Stellen löchrig • um die Sicherheitszonen an den Stirnseiten auch in der Praxis zu erfüllen, müssten die Hülsen der Eckfahnen auf einer Stirnseite um zwei Meter versetzt werden. (ausreichend Platz in der Länge vorhanden) -> aktuell ist das Spielfeld auf Kleinspielfeldmaße liniert • mobile Fußballtore nicht kippsicher • Netze der mobilen Fußballtore z.T. beschädigt • Spielerbänke aus Blech weisen scharfkantige Stellen, offene Schrauben sowie Fingerfangstellen auf (Sicherheitsmangel!) • analoge Anzeigetafel aus Blech weist scharfkantige Stellen an den Rändern und Ecken auf	offen
00134	Sportanlage Tottelstädt	Tröchtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Tottelstädt	West	1-ESB																															
00134	Sportanlage Tottelstädt	Tröchtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Tottelstädt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		91	60	5.890	5.460	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				368.500,00 €	2021/2035	500,00 €						368.000,00 €	• Einfriedung stark beschädigt! • Tribüne weist mehrere Beschädigungen auf (spitze und scharfkantige Stellen) • mobile Kleinspielfeldtore nicht kippsicher	
00134	Sportanlage Tottelstädt	Tröchtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Tottelstädt	West	1-ESB	Weitsprunganlage	1998	2021	Kunststoffbahnen		22	1,3	29	29	-		-	-	-	X						6.000,00 €	2021	6.000,00 €							x Weitsprunggrube 2021 erneuert
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB																															
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Großspielfeld - Fußball (Infield)	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	66	7.072	6.600	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X						500,00 €	2021	500,00 €							
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		86	60	5.580	5.160	2,00	1,00	-	-	-			X					-								• Naturrasen z.T. uneben und an mehreren Stellen durch Unkraut sowie verschiedene Naturrasenarten bewachsen • Tore z.T. beschädigt	
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Tenne		55	22	1.416	1.210	2,00	1,00	-	-	-			X					-								• Tennenbelag weist gewisse Abnutzungsspuren auf • Ballfangnetz z.T. beschädigt • keine Kontrnetze an den Basketballkörben vorhanden	
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp C)	k.A.	k.A.	Tenne		-	-	3.650	3.650	-	-	-	-	-			X				304.000,00 €	2035							304.000,00 €	• schwarzer Tennenbelag extrem stark abgenutzt • Randsteineinfassung stark beschädigt und brüchig • Erneuerung Belag	
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		40	5	200	200	-	-	-	-	-			X					-								• schwarzer Tennenbelag extrem stark abgenutzt	
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne			-	-	-	-	-	-	-	-			X					-								• schwarzer Tennenbelag extrem stark abgenutzt • Randsteineinfassung stark beschädigt und brüchig	
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Diskuss- und Hammerwurfanlage	k.A.	k.A.	Beton			-			-	-	-	-	-			X					-									
00135	Sportplatzanlage Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton			-	360	360	-	-	-	-	-			X					-								• fehlender Stoßbalken • fehlender Stoßaktor	
00136	Sportplatzanlage Am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB																															
00136	Sportplatzanlage am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		100	67	7.176	6.700	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X						610.000,00 €	2021/2026	10.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €					• Naturrasen weist leichte Unebenheiten und löchrige Stellen auf	
00136	Sportplatzanlage Am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld 1 - Fußball	<1990		Naturrasen		48,00	34,00	1.872	1.632	2,00	1,00	-	-	-			X					-									
00136	Sportplatzanlage Am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld 2 - Fußball	<1990		Naturrasen		61,00	45,00	3.055	2.745	2,00	1,00	-	-	-			X					-									
00136	Sportplatzanlage Am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB	Kleinspielfeld 3 - Fußball	<1990		Naturrasen		67,00	45,00	3.337	3.015	2,00	1,00	-	-	-			X					-									
00136	Sportplatzanlage am Zoopark	Geranienweg 2a	99087	Erfurt	Nord	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton/Naturrasen			-	200	200	-	-	-	-	-			X					-									
00137	Sportplatz Schmira	Seestr. 18	99094	Erfurt	West	1-ESB																															
00137	Sportplatz Schmira	Seestr. 18	99094	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		90	58	5.640	5.220	2,00	1,00	2,00	1,00	J					X		500,00 €	2021	500,00 €							• Naturrasen weist Löcher und Unebenheiten auf • Spielfeld abschüssig (starke Neigung) (dies wird sich vorrangig nicht beheben lassen) • Naturrasen im Bereich des Torraumes und der 11 m - Punkte stark beschädigt	
00137	Sportplatz Schmira	Seestr. 18	99094	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	2001	k.A.	Tenne		54	40	2.436	2.160	2,00	1,00	-	-	-			X				203.000,00 €	2035							203.000,00 €		
00138	Sportplatz Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB																															
00138	Sportplatz Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	2005	k.A.	Naturrasen		93	55	5.529	5.115	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				58.000,00 €	2021	58.000,00 €							• Bandenwerbung stark beschädigt und z.T. herausgebrochen (offene Nägel, spitze und scharfkantige Stellen, Fingerfangstellen) • Blechtafeln der Spielerbänke sehr stark beschädigt (Sicherheitsmangel!) • die Blechtafeln sind an mehreren Stellen gebrochen (lose und fehlende Schrauben) und weisen extrem scharfkantige und spitze Stellen auf (Gefahr im Verzug!) • Großspielfeldtore werden eingelagert	
00138	Sportplatz Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	2016	k.A.	Kunstrasen, sandverfüllt		44	27	1.392	1.188	2,00	1,00	-	-	-	X							-							• Kunststoffrasen weist leichte Abnutzungsspuren auf	
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB																															
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	1998	2016	Kunstrasen, gummigranuliert		90	60	5.828	5.400	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				30.000,00 €	-	30.000,00 €							• Sportbelag weist gewisse Abnutzungsspuren und z.T. kleinere Risse in der Naht auf • Sportbelag hebt sich leicht von der Randsteineinfassung ab • mobile Fußballtore sind trotz vorhandener Gewichte nicht kippsicher aufgestellt	
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	1998	2016	Kunstrasen, sandverfüllt		60	45	3.008	2.700	2,00	1,00	-	-	-			X					-								• Sportbelag hebt sich von der Randsteineinfassung ab • Nähte des Sportbelags gehen leicht auf	
00139	Sportplatzanlage Güstrower Weg	Güstrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	1998	ca..	Kunststoff, strukturbeschichtet		122	5	610	610	-	-	-	-	-			X				110.000,00 €	2026			110.000,00 €					• obere Deckschicht des Sportbelags stark abgetragen • Linierung leicht verblasst • Aufgrund von Einwuchsen keine kraftschlüssige Verbindung zwischen Kunststoffsportbelag und Randsteineinfassung mehr gegeben • Geräte werden im Sporthaum gelagert • Senke in der Laufbahn	
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Weitsprunganlage	1998	k.A.	Kunststoff, strukturbeschichtet		47	4,1	193	193	-	-	-	-	-			X				35.000,00 €	2026			35.000,00 €					• obere Deckschicht des Sportbelags stark abgetragen • Linierung leicht verblasst • Sportbelag hebt sich von der Randsteineinfassung ab	
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kugelstoßanlage	1998	k.A.	Beton		6,3	6,3	40	40	-	-	-	-	-			X					-								• fehlende Stoßbalken • Sportgeräte sind dauerhaft im Stoßaktor montiert	
00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Schießraum II	k.A.	k.A.	Linoleum/PVC	2,4	5,8	4,6	27	27								X														

00139	Sportplatzanlage Wustrower Weg	Wustrower Weg 15	99085	Erfurt	Mitte	1-ESB	Schachraum I	k.A.	k.A.	Linoleum/PVC	2,4	7,5	5,6	42	42								X															
00140	Sportplatzanlage Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB																																
00140	Sportplatzanlage Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	1996	2016	Kunstrasen, sandverfüllt		94	64	6.468	6.016	2,00	1,00	2,00	0,40	N		X					100.000,00 €	2030					100.000,00 €			• Granaraete des Kunststoffrasens teilweise stumpf • Sicherheitszonen können nicht eingehalten werden (nicht wettkampftauglich nach DIN 18035-1) • Wettkampftauglichkeit, kann nur mit großeren Umbaumaßnahmen realisiert werden (feste Linierung / Zaunanlage)• vertragliche Belagserneuerung bis 2030 • Versetzung der Zaunanlage	
00140	Sportplatzanlage Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	1996	k.A.	Tenne		64	50	3.536	3.200	2,00	1,00	-	-	-			X						-								• Tennenbelag stark abgenutzt	
00140	Sportplatzanlage Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Rollhockey	1996	k.A.	Beton		40	20	800	800	-		-	-	-				X			252.000,00 €	2021 /2026	2.000,00 €		250.000,00 €					• Rollhockeyfeld teilweise erneuert (2021) (Auflagefläche Bande, untere Bandenumrandung, Spielaufbrfläche) • umfassende Erneuerung bis 2026	offen
00140	Sportplatzanlage Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	1996	k.A.	Kunststoff, schüttbeschicht		18	9	360	162	3,00	3,00	-	-	-				X			151.000,00 €	2027				151.000,00 €				• obere Deckschicht des Sportbelags z.T. abgenutzt • Sportbelag hebt sich von der Randsteineinfassung ab • Löcher im Sportbelag • Sportbelag z.T. vermoost. • Linierung z.T. verblasst	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB																																
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Faustball (2 Felder 50x20)	1998	k.A.	Naturrasen		75	60	4.898	4.500	2,00	1,00	-	-	-		X						-									
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck	1998	k.A.	Naturrasen		58	40	2.604	2.320	2,00	1,00	-	-	-		X						-								• Ballfangnetz leicht beschädigt	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball IV	k.A.	k.A.	Naturrasen		18	9	360	162	3,00	3,00	-	-	-				X			22.000,00 €	2035						22.000,00 €	• Ist derzeit wieder im Trainingsbetrieb • Neuordnungsbedarf denkbar (1-2 Kleinspielfelder)	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	100m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne		128	7,5	960	960	-	-	-	-	-				X			80.000,00 €	2035						80.000,00 €	• Randsteineinfassung sehr stark beschädigt • Randsteineinfassung stellt erhöhtes Sicherheitsrisiko dar (Sicherheitsmangel!) • befindet sich jedoch außerhalb der Sicherheitszone der Kurzstreckenlaufbahn	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		45	2,6	117	117	-		-	-	-						X	6.000,00 €	2025			6.000,00 €				• Randsteineinfassung sehr stark beschädigt • Randsteineinfassung stellt erhöhtes Sicherheitsrisiko dar (Sicherheitsmangel!) • Sprunggrube ohne Randsteineinfassung • Kleinspielfeltore des angrenzenden Kleinspielfeld-Mehrzweck werden im Anlaufbereich der Weitsprunganlage gelagert	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		8	5	40	40	-		-	-	-			X					-								• Stoßbaken stark beschädigt	
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball I	k.A.	k.A.	Sand		16	8	288	128	4,00	2,00	-	-	-	X							-									
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball II	k.A.	k.A.	Sand		16	8	288	128	4,00	2,00	-	-	-	X							-									
00141	Sportplatzanlage am Flughafen	Bindersleben Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kleinspielfeld - Beachvolleyball III	k.A.	k.A.	Sand		16	8	288	128	4,00	2,00	-	-	-	X							-									
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB																																
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		18	10	180	180	-	-	-	-	-			X					-								• Konstruktion nur provisorisch mit mobilen Torgewichten befestigt • konzipierte Befestigung notwendig!	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball (Infield)	k.A.	k.A.	Naturrasen		105	70	7.848	7.350	2,00	1,00	2,00	1,00	J			X				500,00 €	2021	500,00 €						• Einfriedung stark beschädigt (Sicherheitsmangel!) • offenliegende Metallstangen des Fundaments, scharfkantige Stellen sowie Fingerfangstellen an der Einfriedung (Sicherheitsmangel!) • Fundamente der Einfriedung stark beschädigt • Spielerbänke weisen z.T. Beschädigungen wie offenliegende Schrauben und scharfkantige Stellen auf • mobile Fußballtore nicht kippsicher	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball	k.A.	2016	Kunstrasen, sandverfüllt		90	50	4.888	4.500	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X							-									
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Volleyball	k.A.	k.A.	Tenne		18	9	360	162	3,00	3,00	-	-	-			X					-								• Tennenbelag abgenutzt • Spielfläche z.T. von Vegetation bewachsen • Randsteineinfassung brüchig und teilweise beschädigt • Randsteineinfassung stellt Barriere dar • Volleyballnetz beschädigt	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp B)	k.A.	k.A.	Tenne			-	6.550	6.550	-	-	-	-	-			X					-								• Tennenbelag stark abgenutzt • Spielfläche z.T. von Vegetation bewachsen • Randsteineinfassung brüchig und teilweise beschädigt	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		51	4,1	209	209	-		-	-	-				X			17.000,00 €	2035						17.000,00 €	• Tennenbelag stark abgenutzt • Spielfläche z.T. von Vegetation bewachsen • Randsteineinfassung brüchig und teilweise beschädigt • Randsteineinfassung stellt Barriere dar, Sicherheitszonen können nicht eingehalten werden	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Kugelstoßanlage 1	k.A.	k.A.	Beton		2,13	2,13	5	5	-		-	-	-			X					-								• fehlender Stoßbaken	
00142	Sportplatzanlage W.-Busch-Straße (LOK)	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Hammerwurfanlage	k.A.	k.A.	Beton			-	-	-	-		-	-	-			X					-								• Stoßring aus Beton stark beschädigt und dadurch uneben	
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																																
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Dreifeldsporthalle	1939	k.A.	Parkett/ Holzboden	13	48,2	26,3	1.268	1.215								X														• Holzparkettsportboden stark abgenutzt • Löcher, Risse, Unebenheiten, Flecken durch Bestuhlung • einzelne Ecken der Holzleisten beschädigt und herausgebrochen • Holzparkettsportboden an den Rändern nicht mehr bündig • Dachkonstruktion weist feuchte Stellen • Linierung z.T. verblasst	
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Boxhalle	k.A.	k.A.	Linoleum	2,5	20,3	13,9	282	282							X															
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kraftraum I	k.A.	k.A.	Linoleum	2,5	8	7,8	62	62								X														
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kletterhalle	k.A.	k.A.	Beton/Estrich	20	12,2	5,9	72	72								X														
00201	Thüringenhalle	W.-Seelenbinder-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kraftraum II	k.A.	k.A.	Beton/Estrich	3,2	11,4	6,2	71	71								X														
00202	Raethsporthalle	Essener Str. 20	99089	Erfurt	West	1-ESB																																
00202	Raethsporthalle	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Dreifeldsporthalle	2011	k.A.	Linoleum	9,1	45	31,6	1.422	1.422						X																Abgeschlossen
00202	Raethsporthalle	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Geräteturnraum	2011	k.A.	Linoleum	6,1	18	10	180	180						X																Abgeschlossen
00202	Raethsporthalle	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Gymnastikraum	2011	k.A.	Linoleum	3,4	12	10	120	120						X																Abgeschlossen
00202	Raethsporthalle	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kraftraum	2011	k.A.	Gummimatten	3,2	10,5	10,5	110	110						X																Abgeschlossen
00204	Trainingshalle Süd	Friedrich-Ebert-Str. 58	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB																																
00204	Trainingshalle Süd	Friedrich-Ebert-Str. 58	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Einfeldsporthalle			Parkett/ Holzboden	6,3	41,8	22,8	953	953											X		-								offen
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																																
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kraftraum	2011	k.A.	Linoleum	3,1	25,1	15,4	387	387						X																Abgeschlossen
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Laufbandraum	1994	k.A.	Linoleum	2,5	10,8	6,5	70	70						X																
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Ergometerraum	1994	k.A.	Linoleum	2,6	9,4	7,2	68	68							X															
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet		113	7,4	836	836	-		-	-	-	X						200.000,00 €	2026			200.000,00 €					• Linierung leicht verblasst • Austausch Belag bis 2025 komplett ca. 5.518,2 m² gesamt	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	200m-Rundlaufbahn	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet		200	4,5	900	900	-		-	-	-	X										Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• Linierung leicht verblasst	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	60m-Kurzstreckenlaufbahn	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet		60	9,8	588	588	-	-	-	-	-	X							-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• Linierung leicht verblasst	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Diskuswurf- und Hammerwurfanlage	1994	k.A.	Holz		2,13	2,13	5	5	-	-	-	-	-		X						-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• leichte Beschädigungen am Stoßring	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kugelstoßanlage	1994	k.A.	Holz		2,13	2,13	5	5	-	-	-	-	-		X						-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• leichte Beschädigungen am Stoßring	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Stabhochsprunganlage	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet		59,3	1,25	74	74	-	-	-	-	-	X							-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• Linierung leicht verblasst	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Weit- und Dreisprunganlage I (Infield)	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet			-			-	-	-	-	-	X							-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• Linierung leicht verblasst	
00205	Leichtathletikhalle	J.-Sebastian-Bach-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Weit- und Dreisprunganlage II (Laufrichtwech)	1994	k.A.	Kunststoff, gießbeschichtet		5,8	3,7	21	21	-	-	-	-	-		X						-			Kosten in 110 m Laufbahn integriert					• Linierung leicht verblasst • Sprungbretter aus Kunststoff leicht beschädigt	
00206	Sporthalle Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB																																
00206	Sporthalle Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Einfeldsporthalle	1951	k.A.	Parkett/ Holzboden	5	27	9,1	246	246									X			615.000,00 €	2030	150.000,00 €				465.000,00 €			• Sportbelag weist relativ starke Abnutzungsspuren auf • Linierung z.T. verblasst • Heizkörper an den Längsseiten nicht gesichert • Prallschutz z.T. lose und beschädigt • Bausubstanz des Gebäudes brökelt (Fassade an den Längsseiten) • Sportgeräte werden im Sportraum gelagert	
00207	Judohalle Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-Verein / ESB																																
00207	Judohalle Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-Verein / ESB	Einfeldsporthalle	1987	k.A.	Sportmatten	2,8	15,2	9,1	138	138								X				850.000,00 €	2021/2035	650.000,00 €					200.000,00 €	• bestehender Pachtvertrag seit 04/2020 • offenliegende Schraubenköpfe an den Seiten des Sportraums an der Kunststoffeinfassung • Kunststoffeinfassung z.T. beschädigt • Deckenkonstruktion weist z.T. Wasserschäden auf	
00209	Sporthalle Tötteltstadt	Trächtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Tötteltstadt	West	1-ESB																																
00209	Sporthalle Tötteltstadt	Trächtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Tötteltstadt	West	1-ESB	Einfeldsporthalle	1972	k.A.	Parkett/ Holzboden	5	27,7	11,8	327	327											X	3.200.000,00 €	2025			3.200.000,00 €					• Sportbelag stark abgenutzt • Holzverkleidung stark beschädigt • Fensterfront entlang einer Längsseiten mit Metallgittern verbaut (Fingerfangstellen) • Geräte werden im Sportraum gelagert	offen
00210	Judohalle Wiesenhügel	In der Lutsche 10	99097	Erfurt	Ost	1-ESB																																
00210	Judohalle Wiesenhügel	In der Lutsche 10	99097	Erfurt	Ost	1-ESB	Einfeldsporthalle	1995	k.A.	Linoleum	5,1	35	16,9	592	592						X						100.000,00 €	2021	100.000,00 €						• Deckenkonstruktion durch Ballineschläge z.T. beschädigt (verbeult) • Flächenheizkörper an der Decke durch Ballineschläge z.T. beschädigt (verbeult) • Judomatten z.T. beschädigt	offen
00215	Sporthalle Mittelhausen	Gräwenhäuser Str. 1	99092	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-ESB																																

00215	Sporthalle Mittelhausen	Straußfurter Str. 1	99095	Erfurt-Mittelhausen	Nord	1-ESB	Einfeldsporthalle	1936	k.A.	Parkett/ Holzboden	4,1	13,8	10,5	145	145									X			300.000,00 €	2025			300.000,00 €					• Holzparkettboden weist Abnutzungserscheinungen auf • Deckenkonstruktion weist leichte Beschädigungen und Spuren von Nässe auf (ggf. Beschädigung des Daches).	offen
00216	Turnzentrum Erfurt	Mittelhäuser Str. 21c	99089	Erfurt	West	1-ESB																													
00216	Turnzentrum Erfurt	Mittelhäuser Str. 21c	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Sportraum	2003	k.A.	Nadelfilz	5,5	33	22	726	726							X					60.000,00 €	2021	60.000,00 €						
00217	Sporthalle Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB																													
00217	Sporthalle Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB	Einfeldsporthalle	2005	2021	Parkett/ Holzboden	5,6	27,6	15,7	433	405									X											
00217	Sporthalle Marbach	Bodenfeldallee 23	99092	Erfurt	West	1-ESB	Gymnastikraum	2005	k.A.	Linoleum	3	8	8	64	64							X													
00218	Sporthalle A.-Einstein-Straße	Albert-Einstein-Str. 36a	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23																													
00218	Sporthalle A.-Einstein-Straße	Albert-Einstein-Str. 36a	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1970	k.A.	Parkett/ Holzboden	5,3	29	14	406	405										X			-							• Parkettboden stark abgenutzt und an mehreren Stellen brüchig, löchrig und stark rissig • Linierung verblasst • Fußleisten aus Holz sehr stark beschädigt, scharfkantig und brüchig (Sicherheitsmängel!) • Metallleisten an den Torbereichen auf Fußböhe sehr stark beschädigt, verbogen und extrem scharfkantig(Sicherheitsmängel!) • Putz der basischen Gegebenheiten der Sporthalle weisen starke Schäden auf (Fassade im Innenraum) • Gitter + Metallgitter des Geräteraumes stellt eine Gefahr für die Sportler dar • Geräte werden im Sporthaum gelagert	
00274	Sporthalle Am Flughafen	Binderslebener Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB																													
00274	Sporthalle Am Flughafen	Binderslebener Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Einfeldsporthalle	k.A.	k.A.	Parkett/ Holzboden	6,2	29,5	14,1	416	405										X		5.300.000,00 €	2030	200.000,00 €			5.100.000,00 €			• Holzparkettsportboden stark abgenutzt • Prallschutz z.T. beschädigt (Fingerfangstellen) • Handballtore nicht gesichert (durch Drahtseil am Basketballkorb) befestigt (Sicherheitsmangel!) • Tafel an einer Längsseite beschädigt (scharfkantig) • Geräte werden im Sporthaum gelagert (Sprossenwand, Tafel, Volleyballnetzpfosten) • Kletterstangen sind nicht gesichert (Sicherheitsmangel!)	
00274	Sporthalle Am Flughafen	Binderslebener Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Mehrzweckraum EG (Boxsport)	k.A.	k.A.	Parkett/ Holzboden	2,7	27,1	6,8	184	184										X							Kosten in Einfeldsporthalle integriert			• Holzparkettboden stark abgenutzt • Gebäude weist massive bauliche Mängel auf • offene Elektrokabel an den Wänden • Wasserschäden über Dachkonstruktion • massive Risse und Löcher im Mauerwerk sowie an der Deckenkonstruktion • statische Zweifel aufgrund von Befestigungen der Boxsäcke und anderer massiver baulicher Beeinträchtigungen • Geräte werden im Sporthaum gelagert	
00274	Sporthalle Am Flughafen	Binderslebener Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Kraftraum EG (Turnraum (Spiegel))	k.A.	k.A.	PVC	2,7	5,8	4,9	28	28								X									Kosten in Einfeldsporthalle integriert				
00274	Sporthalle Am Flughafen	Binderslebener Landstr. 91	99092	Erfurt	West	1-ESB	Mehrzweckraum 1. OG	k.A.	k.A.	PVC	2,9	4,9	5,6	27	27									X								Kosten in Einfeldsporthalle integriert			• Statik sollte überprüft werden • schwere Kraftsportgeräte werden im Raum (1. OG) gelagert	
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																													
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Mehrzweck (Infield)	2005	k.A.	Naturrasen		105	68	7.630	7.140	2,00	1,00	2,00	1,00	J	X							-							Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Großspielfeld - Fußball II (Platz 2, Trainingsbetrieb)	k.A.	k.A.	Naturrasen		90	60	5.766	5.400	1,80	1,00	0,00	1,00	N		X					61.000,00 €	2021	61.000,00 €						• Ballfangnetz z.T. beschädigt • Tore nicht kippsicher • Sitzplatztribüne z.T. beschädigt und stark vermoost (Pflegemängel)	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	2015	Kunstrasen, gummigranuliert		80	51	4.452	4.080	2,00	1,00	-	-	-		X					601.000,00 €	2032						601.000,00 €	• Ballfangzaun z.T. beschädigt • mobile Tore nicht kippsicher	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	400m-Rundlaufbahn (Kampfbahntyp A)	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet		-	-	7.550	7.550	-	-	-	-	-	X						1.467.000,00 €	2026			1.467.000,00 €				• Linierung z.T. verblasst	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Weitsprunganlage I (2 Gruben)	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet		76,3	3,6	275	275	-	-	-	-	-	X							-							• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn I	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn II	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Diskuss- und Hammerwurfanlage I	2006	2017	Beton/Naturrasen		2,5	2,5	6	6	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Diskuss- und Hammerwurfanlage II	2006	2017	Beton/Naturrasen		2,5	2,5	6	6	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt • Schutzabdeckung aus Kunststoff beschädigt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Hochsprunganlage	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Wassergraben für Hindernislauf	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kugelstoßanlage I	2006	2017	Beton/Naturrasen			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kugelstoßanlage II	2006	2017	Beton/Naturrasen			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Speerwurfanlage I	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Speerwurfanlage II	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet			-	-	-	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Stabhochsprung-anlage I	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet		59,7	1,3	78	78	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Stabhochsprung-anlage II	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet		45,6	1,3	59	59	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsarena	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Drei- und Weitsprunganlage II	2006	2017	Kunststoff, gießbeschichtet		57	1,3	74	74	-	-	-	-	-	X							2026			Kosten in 400 m Rundlaufbahn				• Retopping LA Anlagen 2017 durchgeführt	Abgeschlossen
00500	Multifunktionsspielfeld am Südschwimmbad	Mozartallee 4	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kleinspielfeld - Mehrzweck (Trainingsfläche am	2006	2017	Kunststoff, schüttbeschicht		56	40	2.520	2.240	2,00	1,00	-	-	-			X				684.000,00 €	2029				684.000,00 €			• obere Deckschicht des Sportbelags z.T. abgetragen • leichte Risse und Unebenheiten im Sportbelag	
00500	Multifunktionsspielfeld am Südschwimmbad	Mozartallee 4	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Weit- und Dreisprunganlage	2006	2017	Kunststoff, strukturbeschichtet						-		-	-	-		X						2028					Kosten in 110 m Kurzstreckenlaufbahn		• obere Deckschicht des Sportbelags z.T. abgetragen	
00500	Multifunktionsspielfeld am Südschwimmbad	Mozartallee 4	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	110m-Kurzstreckenlaufbahn (Sprintstrecke am	2006	2017	Kunststoff, strukturbeschichtet		130	4,8	624	624	-	-	-	-	-		X					125.000,00 €	2028					125.000,00 €		• obere Deckschicht des Sportbelags z.T. abgetragen	
00500	Multifunktionsspielfeld am Südschwimmbad	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Wurfhaus für Speerwurftraining	<1990		Kunststoff, strukturbeschichtet		35,00	14,50	508	508	-	-	-	-	-			X												• in Platz 5 integriert	
00500	Multifunktionsspielfeld am Südschwimmbad	Arnstädter Str. 55	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Platz 5 (Werferplatz)	<1990		Naturrasen		99,00	48,00	4.752	4.752	-	-	-	-	-		X													"Werferplatz" Rasenfläche (99,0 x 48,0=4.752 m²) inkl. Wurfhaus für Speerwurftraining, + Kugelstoßanlage (35,0x14,5=507 m²)	
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Eissportzentrum																												
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Eisschnellaufhalle - Gunda Niemann Stimemann Halle	2000/01			17	190	83												X		3.000.000,00 €	2026			3.000.000,00 €					
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	400m-Bahn - (GNS, 400M)	1981/82	1996	Beton			-	4.760	4.760								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Inneneisfeld - (GNS, EF)	1996	1996	Beton		60	30	1.800	1.800								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Bitumenfläche - (GNS, SF)	1996		Beton/Estrich		60	30	1.800	1.800								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Eishockeyhalle - (EISH)	1957		-		65	36												X		12.950.000,00 €	2024	950.000,00 €	12.000.000,00 €						
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Eisfeld - (EISH -EF)	1957		Beton		60	30	1.800	1.800								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Ballettraum - (EISH - BALR)	1957		Parkett/ Holzboden		16	10	132	132								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Kraftraum - (EISH - KRAR)	1957		PVC / Gummi		9	10	84	84								X													
00501	Eissportzentrum	Arnstädter Str. 53	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	Athletikraum - (EISH - ATLR)	1957		PVC / Gummi		12	10	112	112								X													
00503	Radrennbahn Andreasried	Riethstr. 29	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB																													
00503	Radrennbahn Andreasried	Riethstr. 29	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Radrennbahn	1885	2006	Beton/Estrich	-	250	7,5	1.875	1.875						X						100.000,00 €	2022	100.000,00 €						
00503	Radrennbahn Andreasried	Riethstr. 29	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Gymnastikraum	k.A.	k.A.	Linoleum	3,1	8,2	5	41	41								X												
00503	Radrennbahn Andreasried	Riethstr. 29	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kraftraum	k.A.	k.A.	Linoleum	1,8	11,2	4,2	47	47						X														
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB																													
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 1	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-		-	-	-	X						100.000,00 €	2022	100.000,00 €						• Instandsetzung Einfriedung (Mauer/Zaun 2021/2022)	
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 2	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-	-	-	-	-	X							-								
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 3	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-	-	-	-	-	X							-								
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 4	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-	-	-	-	-	X							-								
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 5	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-	-	-	-	-	X							-								
00505	Tennisanlage Martin-Andersen-Nexö-Straße	M.-Andersen-Nexö-Str. 2	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Tennisplatz 6	k.A.	k.A.	Tenne		36	18	648	648	-	-	-	-	-	X							-								
00507	Wildwasseranlage Nettelbeckufer	Nettelbeckufer 56	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB																													
00507	Wildwasseranlage Nettelbeckufer	Nettelbeckufer 56	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Kanustrecke - (KANU)			Wasser													X												
00507	Wildwasseranlage Nettelbeckufer	Nettelbeckufer 56	99089	Erfurt	Mitte	1-ESB	Klubraum - (KLUBR)			Linoleum															X										
00508	Schießportanlage Cyriakspforte	Gotharer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB																													
00508	Schießportanlage Cyriakspforte	Gotharer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Schießportanlage Luftgewehr	k.A.	k.A.	Beton/Estrich	2,9	10	7,4	74	74								X				61.000,00 €	2026			61.000,00 €					offen

00508	Schießsportanlage Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Bogenschießanlage	k.A.	k.A.	Naturrasen		50	6,3	315	315	-		-	-			X					-									offen
00508	Schießsportanlage Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Schießsportanlage	k.A.	k.A.	Beton		26,5	7,7	204	204	-		-	-			X					-									offen
00508	Schießsportanlage Cyriaksgebreite	Gothaer Str. 20	99094	Erfurt	West	1-ESB	Schießsportanlage	k.A.	k.A.	Naturrasen		50	10,5	525	525	-	-	-	-	-		X					-									offen
00510	Kegelbahn Sporthalle Rieth	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB																														
00510	Kegelbahn Sporthalle Rieth	Essener Str. 20	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kegelbahn (4 Bahnen)	2011	k.A.	Linoleum	-	25	10	250	250					X																
00511	Kegelbahn Sportplatzgebäude Essener	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB																														
00511	Kegelbahn Sportplatzgebäude Essener	Essener Str. 16	99089	Erfurt	Nord	1-ESB	Kegelbahn (4 Bahnen)	k.A.	2020	Linoleum	3	20,3	13,7	278	278					X																
00512	Kegelbahn Möhlburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB																														
00512	Kegelbahn Möhlburg	Hauptstr. 13a	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kegelbahn (2 Bahnen)	k.A.	k.A.	Linoleum	2,9	20	5	100	100							X														
00513	Kegelbahn Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB																														
00513	Kegelbahn Hochheim	Wartburgstr. 92	99094	Erfurt	Süd	1-ESB	Kegelbahn (2 Bahnen)	k.A.	2020	Linoleum	-	34	5	170	170							X														
00514	Rollschuhbahn	Mozartallee	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																														
00514	Rollschuhbahn	Mozartallee	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	250m-Rollschuhbahn	2009	k.A.	Asphalt		250	6	1.635	1.635					X																
00515	Laufbahn Steiger	Am Nonnenholz	99096	Erfurt	Süd	1-ESB																														
00515	Laufbahn Steiger	Am Nonnenholz	99096	Erfurt	Süd	1-ESB	1,4 km Runde asphaltiert			Asphalt		1390														X	116.000,00 €	2024		116.000,00 €						• Rissbildung und Unebenheiten in der Deckschicht • Erneuerung der Laufbahn ca 116T€	
00517	Schießsportanlage Steigerwald	Schützenstr. 8	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB																														
00517	Schießsportanlage Steigerwald	Schützenstr. 8	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Schießsportanlage - 50 m - Freiluft			Naturrasen		50	30	1.500	1.500											X	300.000,00 €	2021-2025	120.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €					• Dachsanierung beider Gebäude (Bürgeschützencorp und Steigerschützen) • 2021 - 2025 jährlich 60.000,00 € • Kernkaliberstand 50m Gewehr und Freie Pistole	
00517	Schießsportanlage Steigerwald	Schützenstr. 8	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Schießsportanlage - 25 m - Freiluft			Naturrasen		25	25	625	625								X				1.000.000,00 €	2026-2029			250.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €			• Grundhafte Sanierung Gebäude • Sanierung der Außenanlage komplett • 2026 - 2029 jährlich 250.000,00 €	
00517	Schießsportanlage Steigerwald	Schützenstr. 8	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Schießsportanlage (Bürgerschützen) - 10 m -			Beton/Estrich	2,9	10	20	200	200							X														
00517	Schießsportanlage Steigerwald	Schützenstr. 8	99096	Erfurt	Süd	1-Verein / ESB	Schießsportanlage (Bürgerschützen) - 10 m -			Naturrasen	2,9	10	25	250	250							X														
00518	Kegelbahn Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB																														
00518	Kegelbahn Stotternheim	Erfurter Landstr. 67	99095	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Kegelbahn (2 Bahnen)	k.A.	k.A.	Linoleum	2,9	20	5	100	100							X														
00520	Reitsportanlage Walterslieben	Neustadt 15	99097	Erfurt-Walterslieben	Süd	1-ESB																														
00520	Reitsportanlage Walterslieben	Neustadt 15	99097	Erfurt-Walterslieben	Süd	1-ESB	Reitsportanlage			Tenne/Sand//Naturrasen				5.500	5.500							X														
00522	Kegelbahn Töttelstädt	Trächtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Töttelstädt	West	1-ESB																														
00522	Kegelbahn Töttelstädt	Trächtelborner Weg 3	99100	Erfurt-Töttelstädt	West	1-ESB	Kegelbahn (2 Bahnen)	k.A.	k.A.	Beton/Linoleum	2,6	28	5	140	140							X														
00523	Schützenhaus Stotternheim	Karlsplatz 15d	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB																														
00523	Schützenhaus Stotternheim	Karlsplatz 15d	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Schießsportanlage EG			Beton/Estrich	2,3	13	6	78	78											X	100.000,00 €				100.000,00 €					
00523	Schützenhaus Stotternheim	Karlsplatz 15d	99195	Erfurt-Stotternheim	Nord	1-ESB	Schießsportanlage 1. OG			Beton/Estrich	2,3	13	6	78	78											X	500.000,00 €	2026			500.000,00 €					
00525	Kegelbahn Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-Verein / ESB																														
00525	Kegelbahn Am Nordpark	Riethstr. 35	99089	Erfurt	Mitte	1-Verein / ESB	Kegelbahn (2 Bahnen)	k.A.	k.A.	Fliesen/Linoleum	2,8	35	5	175	175					X																
00526	Kegelbahn W.-Busch-Straße	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB																														
00526	Kegelbahn W.-Busch-Straße	Wilhelm-Busch-Str. 35	99099	Erfurt	Süd	1-ESB	Kegelbahn (4 Bahnen)	1991	k.A.	Linoleum	2,5	20	12	240	240								X				20.000,00 €	2021	20.000,00 €							
00528	Kartsportanlage Am Waldspielplatz	Am Waldspielplatz 3	99097	Erfurt	Ost	1-ESB																														
00528	Kartsportanlage Am Waldspielplatz	Am Waldspielplatz 3	99097	Erfurt	Ost	1-ESB	Kartsportanlage	k.A.	k.A.	Betonplatten	-	20	65	1.300	1.300					k.B.	k.B.	k.B.	k.B.	k.B.	k.B.											
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB																														
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Multifunktionsraum 1. OG	1977	2020	Parkett/ Holzboden	3,25	15	11,3	154	154					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Judoraum 1. OG	1977	2020	Parkett/ Holzboden	3,25	22	8	177	177					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Nebenraum 1.OG	1977	2020	Linoleum	3,25	5,1	6,2	33	33					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Billiardraum 1.OG	1977	2020	Linoleum	3,25	7,7	13,7	105	105					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Kraftraum 2. OG	1977	2020	PVC / Gummi	3,25	11	13	142	142					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Gymnastikraum 2. OG	1977	2020	Parkett/ Holzboden	3,25	18,8	5,6	105	105					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Nebenraum 2.OG	1977	2020	Linoleum	3,25	5	4	20	20					X																
00533	Sportplatzgebäude Essener Straße	Essener Str. 16	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Schachraum 2.OG	1977	2020	Linoleum	3,25	8	13,1	105	105					X																
00534	Billardanlage Sporthalle Rieth	Essener Str. 20	99086	Erfurt	Nord	1-ESB																														
00534	Billardanlage Sporthalle Rieth	Essener Str. 20	99086	Erfurt	Nord	1-ESB	Billiardanlage	2011	k.A.	PVC	-	14	9,3	130	130					X																
00538	Sportgebäude Sulzer Siedlung	Stotternheimer Platz 22	99087	Erfurt	Nord	1-Verein / ESB																														
00538	Sportgebäude Sulzer Siedlung	Stotternheimer Platz 22	99087	Erfurt	Nord	1-Verein / ESB	Sportraum		2010	Linoleum	3,2	21,3	8	170	170					X							100.000,00 €	2035							100.000,00 €	• Linoleumsportboden weist leichte Gebrauchsspuren auf • Geräte werden im Sportraum gelagert	offen
00538	Sportgebäude Sulzer Siedlung	Stotternheimer Platz 22	99087	Erfurt	Nord	1-Verein / ESB	Sportraum II		2010	Linoleum	3,5	9	6	54	54							X														offen
40101	Turnhalle Grundschule 1 (Johannesschule)	R.-Luxemburg-Str. 49	99086	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																														
40101	Turnhalle Grundschule 1 (Johannesschule)	R.-Luxemburg-Str. 49	99086	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1899	2020	Linoleum	5,1	23	10,6	244	244					X																In Bearbeitung
40101	Turnhalle Grundschule 1 (Johannesschule)	R.-Luxemburg-Str. 49	99086	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	50m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Asphalt		65	1,75	114	114							X														In Bearbeitung
40101	Turnhalle Grundschule 1 (Johannesschule)	R.-Luxemburg-Str. 49	99086	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoff, strukturbeschichtet		20	1,2	24	24								X				4.000,00 €	2022	4.000 €							• kleinere Schadstellen in der Kunststoffblechschicht • Absprungbrett aus Holz abgenutzt • Laufbahn ohne separate Randeinfassung, wodurch der Kunststoffbelag im Randbereich hoch kommt	In Bearbeitung
40101	Turnhalle Grundschule 1 (Johannesschule)	R.-Luxemburg-Str. 49	99086	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Basketball	k.A.	k.A.	Beton		5	7	35	35								X					-								• kleinere Rissbildung im Beton	In Bearbeitung
40103	Turnhalle Grundschule 3 (Am kleinen Hernenberg)	Scharnhorststr. 41a	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23																														
40103	Turnhalle Grundschule 3 (Am kleinen Hernenberg)	Scharnhorststr. 41a	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1981	2021	-	5,9	35,2	16,8	591	591					X																
40103	Turnhalle Grundschule 3 (Am kleinen Hernenberg)	Scharnhorststr. 41a	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Schotter		24	2,3	55	55	-								X				2021								• Anlaufbahn stark durch angrenzende Vegetation stark bewachsen • Absprungbrett stark beschädigt (Sicherheitsmangel). • Schotterbelag stark abgetragen • Randsteineinfassung der Sprunggrube an mehreren Stellen beschädigt	
40106	Turnhalle Grundschule 6 (Bechsteinschule)	Hans-Sailer-Str. 25	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																														
40106	Turnhalle Grundschule 6 (Bechsteinschule)	Hans-Sailer-Str. 25	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1911	2010	Linoleum	4,6	24,1	11,7	282	282					X								-								Abgeschlossen
40106	Turnhalle Grundschule 6 (Bechsteinschule)	Hans-Sailer-Str. 25	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffbahnen		33	2	66	66	-		-	-				X				30.000,00 €	2035						30.000,00 €	• keine Linierung • leichte Unebenheiten • heben sich z.T. ab • dadurch Lücke in der Mitte • Kunststoffbelag hebt sich z.T. vom Randstein ab • Absprungbalken nicht gegeben • Sand in der Grube erneuerungsbedürftig	
40107	Turnhalle Grundschule 7 (Moritzschule)	Auerstr. 77	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																														
40107	Turnhalle Grundschule 7 (Moritzschule)	Auerstr. 77	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)	1886		Linoleum	5,50	24,00	13,00	312	312							X						-							• Linierung leicht abgenutzt	
40107	Turnhalle Grundschule 7 (Moritzschule)	Auerstr. 77	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	50m-Kurzstreckenlaufbahn			Tenne		60,00	5,00	300	300	-	-	-	-	-						X	23.000,00 €	2024		23.000,00 €					• Laufbahn komplett mit Grasnarbe überwachsen	
40107	Turnhalle Grundschule 7 (Moritzschule)	Auerstr. 77	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball			Schotter		22,00	10,00	300	220	1,50	1,00	-	-							X	81.000,00 €	2024		81.000,00 €					• Kleinfeldtore defekt	
40108	Turnhalle Grundschule 8 (Jacob u. Wilhelm Grimm)	Blumenstr. 20	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																														
40108	Turnhalle Grundschule 8 (Jacob und Wilhelm	Blumenstr. 20	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1976	2010	Linoleum	5,4	35	17	595	595							X														
40108	Turnhalle Grundschule 8 (Jacob und Wilhelm Grimm)	Blumenstr. 20	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		40	20	990	800	2,50	1,00	-	-	-				X				-							• auf der Tenne ist keine Linierung vorhanden, daher auch keine Linierung zur Querfeldbespielung) • Sportbelag weist leichte Unebenheiten auf (wellig) • Schrauben zur Netzbefestigung ragen hinten aus den Pfosten heraus (ggf. Sicherheitsmangel)	

40108	Turnhalle Grundschule 8 (Jacob und Wilhelm Grimm)	Blumenstr. 20	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Schotter		20	9	220	180	1,00	0,50	-		-					X				-									• in den Ecken des Spielfeldes stark durch Vegetation bewachsen • Sportbelag weist zahlreiche Unebenheiten • Sportbelag weist z.T. kleinere Löcher auf • Mülleimer neben dem Tor befindet sich in der Sicherheitszone • Schrauben zur Netzbefestigung ragen hinten aus den Pfosten heraus	
40117	Turnhalle Grundschule 17 (Barfüßerschule)	Barfüßerstr. 21	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																																
40117	Turnhalle Grundschule 17 (Barfüßerschule)	Barfüßerstr. 21	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)			Parkett/Holzboden		14,00	7,20	101	101							X							-									
40117	Turnhalle Grundschule 17 (Barfüßerschule)	Barfüßerstr. 21	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball			Betonsteinpflaster		12,00	5,00	60	60	0,00	0,00						X						-									
40120	Turnhalle Grundschule 20 (Gispersleberer Schule)	Gubener Str. 10a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23																																
40120	Turnhalle Grundschule 20 (Gispersleberer Schule)	Gubener Str. 10a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1970	2001	Linoleum	8	22,2	16	355	355								X															teilweise abgeschlossen
40120	Turnhalle Grundschule 20 (Gispersleberer Schule)	Gubener Str. 10a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Beachvolleyball	k.A.	k.A.	Sand		8	16	280	128	3,00	2,00	-		-			X															
40120	Turnhalle Grundschule 20 (Gispersleberer Schule)	Gubener Str. 10a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		30	1,2	36	36											X	8.000,00 €	2021	8.000,00 €									
40121	Turnhalle Grundschule 21 (Thomas Münzer)	Hauptstr. 1	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23																																
40121	Turnhalle Grundschule 21 (Thomas Münzer)	Hauptstr. 1	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1989	2011	Linoleum	5,2	23	11	253	253						X																	Abgeschlossen
40122	Turnhalle Grundschule 22 (Riethschule)	Riethstr. 28	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23																																
40122	Turnhalle Grundschule 22 (Riethschule)	Riethstr. 28	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Asphalt		21	12	350	252	2,00	1,00	-		-					X				-									• Tornetze defekt • Risse und Unebenheiten im Asphaltbelag • z.T. durch angrenzende Vegetation bewachsen
40122	Turnhalle Grundschule 22 (Riethschule)	Riethstr. 28	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1966	2010/11	Linoleum	5,9	24,6	11,3	278	278								X															Abgeschlossen
40125	Turnhalle Grundschule 25 (Astrid Lindgren)	Curiestr. 29	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23																																
40125	Turnhalle Grundschule 25 (Astrid Lindgren)	Curiestr. 29	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1988	2015	Linoleum	5,1	35	16,7	585	585						X																	• elastischer Linoleumsportboden weist leichte Abnutzungs- und Gebrauchsspuren auf
40125	Turnhalle Grundschule 25 (Astrid Lindgren)	Curiestr. 29	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Schotter		40	20	946	800	1,50	1,00	-		-					X		413.000,00 €	2035								413.000,00 €	• Schotterbelag stark abgenutzt • Boden extrem verhärtet • Ballfangzaun weist an mehreren Stellen kleinere Schäden auf (verbogene Gittermatten, spitze Stellen etc.) • Handballtore ohne Tornetze
40125	Turnhalle Grundschule 25 (Astrid Lindgren)	Curiestr. 29	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Schotter			-			-		-		-					X				-								Kosten in Kleinspielfeld - Mehrzweck integriert	• Schotterbelag im Anlaufbereich stark abgetragen • Randsteineinfassung der Sprunggrube leicht beschädigt • Absprungbrett morsch und beschädigt
40129	Turnhalle Grundschule 29 (Puschkinschule)	Kartäuserstr. 50	99084	Erfurt	West	2-Amt 23																																
40129	Turnhalle Grundschule 29 (Puschkinschule)	Kartäuserstr. 50	99084	Erfurt	West	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1978	2010/11	Linoleum	5,5	35,1	16,7	586	586						X																	• Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf	Abgeschlossen
40129	Turnhalle Grundschule 29 (Puschkinschule)	Kartäuserstr. 50	99084	Erfurt	West	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffpflaster		25	2	50	50	-	-	-	-	-					X				-									• Absprungbalken weist leichte Abnutzungsspuren auf • Sprunggrube ist nicht ausreichend mit Sand befüllt
40130	Turnhalle Grundschule 30 (Am Steigerwald)	Goethestr. 72	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23																																
40130	Turnhalle Grundschule 30 (Am Steigerwald)	Goethestr. 72	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1896	k.A.	Linoleum	5,4	21,5	11	237	237								X															• Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf • Fußleisten aus Holz leicht beschädigt • Farbe blättert an den Wänden z.T. ab • Geräte werden im Sportraum gelagert
40130	Turnhalle Grundschule 30 (Am Steigerwald)	Goethestr. 72	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	75m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne		105	4	420	420	-		-		-					X		35.000,00 €	2035								35.000,00 €	• Tennenbelag nahezu vollständig abgetragen
40130	Turnhalle Grundschule 30 (Am Steigerwald)	Goethestr. 72	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Beton		23	15	345	345	-		-		-			X						-									• Betonplatten uneben und z.T. beschädigt • Sicherheitszonen können nicht eingehalten werden • Basketballkorb ohne Netz • Tornetze der Handballtore beschädigt
40130	Turnhalle Grundschule 30 (Am Steigerwald)	Goethestr. 72	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffplatten		20	1,6	32	32	-		-		-					X		11.000,00 €	2030						11.000,00 €			• Kunststoffplatten stark beschädigt • Kunststoffplatten uneben und sitzen nicht mehr bündig aneinander • Vegetation ragt in den Sportraum hinein • kein gekennzeichneter Absprungbereich (weder liniert/ noch Absprungbrett)
40134	Turnhalle Grundschule 34 (Am Wiesenhügel)	Weißdornweg 1	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23																																
40134	Turnhalle Grundschule 34 (Am Wiesenhügel)	Weißdornweg 1	99097	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1985	2021	Parkett/ Holzboden	5	35,1	17	597	597								X															offen
40143	Turnhalle Grundschule Vieselbach	Straße der Jugend 3	99098	Erfurt-Vieselbach	Ost	2-Amt 23																																
40143	Turnhalle Grundschule Vieselbach	Straße der Jugend 3	99098	Erfurt-Vieselbach	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1928	k.A.	Parkett/ Holzboden	5	13,1	13	170	170								X															• Linierung verblasst • Hallenboden weist leichte Abnutzungsspuren auf • kein Prallschutz vorhanden • leichte Abnutzungsspuren an den Fußleisten
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																																
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1975	k.A.	Parkett/ Holzboden	6,7	35,2	16,9	595	595										X		4.900.000,00 €	2035							4.900.000,00 €		offen
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	100m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Asphalt		100	3	300	300	-		-		-					X		29.000,00 €	2030						29.000,00 €			• Linierung stark verblasst • Sportbelag uneben • rissiger Asphalt • Auslauf und Startbereich nicht erkennbar • Sportfläche gleicht eher einer Straße mit verblasster Linierung
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Basketball	k.A.	k.A.	Beton		12	12	224	144	2,00	1,00	-		-					X		11.000,00 €	2030						11.000,00 €			• Risse und kleinere Löcher im Belag • Sportbelag z.T. uneben • Wurzelschlag • Sportbelag löst sich z.T. von der Randsteineinfassung
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		38	27	1.218	1.026	2,00	1,00	-		-					X		101.000,00 €	2035								101.000,00 €	• z.T. durch angrenzende Vegetation leicht bewachsen
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		10	5	50	50	-		-		-					X		3.000,00 €	2035								3.000,00 €	• keine Stoßbalken
40201	Turnhalle Regelschule 1 (Thomas Mann)	Hallesche Str. 18	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		30	2	60	60	-		-		-					X		5.000,00 €	2035								5.000,00 €	• z.T. durch angrenzende Vegetation bewachsen • Sprunggrube z.T. durch angrenzende Vegetation bewachsen • Randsteineinfassung kippt an manchen Stellen in die Sprunggrube
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23																																
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1980	k.A.	Linoleum	5,5	35	16,7	585	585						X																	• leichte Abnutzungsspuren des Linoleumsportbodens • Geräte werden im Sportraum gelagert
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9 (ehem. RSG3)	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Tenne		40	20	946	800	2,00	1,00			-			X															• Sportbelag stark abgetragen und durch angrenzende Vegetation mit Unkraut und Gräsern bewachsen • Tornetze der Kleinspielfeldtore beschädigt • Torpfosten z.T. verbeult
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Gymnastikraum	k.A.	k.A.	Linoleum	5,8	13,2	11,3	149	149						X																	• Geräte werden im Sportraum gelagert
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Volleyball	k.A.	k.A.	Tenne		18	9	312	162	3,00	2,00	-		-			X						-									• Vegetation (Büsche) stehen in der Sicherheitszone des Spielfeldes • Spielfeld z.T. mit Vegetation bewachsen
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kugelstoßanlage I	k.A.	k.A.	Beton/Naturrasen		20	7,5	150	150	-		-		-					X		9.000,00 €	2035								9.000,00 €	• fehlender Stoßbalken • Stoßbereich nicht identifizierbar, da durch Vegetation sehr stark bewachsen
40203	Turnhalle Gemeinschaftsschule 9	Hirnzigenweg 31	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kugelstoßanlage II	k.A.	k.A.	Beton/Naturrasen		20	7,5	150	150	-		-		-					X		9.000,00 €	2035								9.000,00 €	• fehlender Stoßbalken • Stoßbereich nicht identifizierbar, da durch Vegetation sehr stark bewachsen
40205	Turnhalle Regelschule 5 (Otto Lilienthal)	Mittelhäuser Str. 21b	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23																																
40205	Turnhalle Regelschule 5 (Otto Lilienthal)	Mittelhäuser Str. 21b	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Zweifeldsporthalle	1972	k.A.	Linoleum	6,8	48	23	1.104	1.104								X															• Sportbelag weist Abnutzungsspuren auf • Linierung z.T. verblasst • Fußleisten weisen Mängel auf • Bodenhülsen teils beschädigt
40205	Turnhalle Regelschule 5 (Otto Lilienthal)	Mittelhäuser Str. 21b	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffplatten		35	1	35	35	-		-		-					X		12.000,00 €	2029						12.000,00 €			• leichte Unebenheiten im Sportbelag • Kunststoffplatten stark mit Moos bewachsen • Sprunggrube z.T. von angrenzender Vegetation bewachsen
40207	Turnhalle Regelschule 7 (Ulrich von Hutten)	Grünstr. 9a	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																																
40207	Turnhalle Regelschule 7 (Ulrich von Hutten)	Grünstr. 9a	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)	1990	2021		5,75	30,00	15,00	450	450				keine Bewertung, da im Rohbauzustand																			In Bearbeitung
40207	Turnhalle Regelschule 7 (Ulrich von Hutten)	Grünstr. 9a	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffbahnen		21,50	1,00	22	22	-		-		-					X													
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23																																
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1983	k.A.	Linoleum	5,3	29	14	406	405								X															• Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf • Fußleisten z.T. beschädigt • Linierung stellenweise verblasst • Prallschutz mit einzelnen kleinen Löchern • Notausgang zu schmal für Rollstuhl • Sprossenwände und Kletterstangen nicht durch Matten geschützt
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	110m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Schotter		110	7	770	770	-		-		-					X		270.000,00 €	2030						270.000,00 €			• stark durch angrenzende Vegetation bewachsen • Wurzelschlag • Randsteine aus Stein kippen z.T. in die Laufbahn
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Naturrasen		30	15	578	450	2,00	1,00	-		-			X						-									• Vegetation wächst durch Ballfangzaun • weder Tore noch Halterungen für Tore vorhanden
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Beton		22	13	390	286	2,00	1,00	-		-					X		19.000,00 €	2030						19.000,00 €			• Linierung kaum noch erkennbar • Untergrund leicht uneben • an einigen Stellen Risse • an den Rissen leicht bewachsen • Tornetz und Basketballringe fehlen
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		20	10	200	200	-		-		-			X						-									• an den Stoßringen befinden sich Metallhalterungen für Stoßbalken • die Stoßbalken selbst sind allerdings nicht vorhanden
40208	Turnhalle Regelschule 8 (Friedrich-Ebert)	Langer Graben 19	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Naturrasen		31	8	248	248	-		-		-				X			56.000,00 €	2021	56.000,00 €									• Sprunggrube sehr stark bewachsen • Absprungbretter beschädigt • Randsteineinfassung an vielen Stellen beschädigt
40223	Turnhalle Regelschule 23 (Nöldt, Gerasun)	Lobenstemer Str. 50	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23																																

40223	Turnhalle Regelschule 23 (Nördl. Geraaue)	Lobensteiner Str. 50	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	k.A.	k.A.	Linoleum	5,3	35,3	16,9	597	597									X			5.000.000,00 €	2035							5.000.000,00 €	• Metallgitter vor Fensternragen in den Sportraum hinein • Bodenbelag stark abgenutzt • Linierung z.T. verblasst • Bodenhülsen z.T. beschädigt • Metallgitter vor Heizungen (Fingerfangstellen = Sicherheitsmängel) • Sportgeräte ragen in Sportraum hinein	Abgeschlossen
40229	Turnhalle Gemeinschaftsschule 7	Kenplebener Chaussee 12	99098	Erfurt-Kerspleben	Ost	2-Amt 23																													
40229	Turnhalle Gemeinschaftsschule 7 (ehem. RS 29 Kerspleben)	Kenplebener Chaussee 12	99098	Erfurt-Kerspleben	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1969	k.A.	Linoleum	5	23	12	276	276							X													• Befestigt der Klettenstangen nicht vollständig im Boden befestigt (keine Abdeckung der Kletterstangen) • Sportgeräte werden im Sportraum gelagert	
40302	Turnhalle SBSS 1a (Schulteil-Bukarester Straße)	Bukarester Str. 1/2	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40302	Turnhalle SBSS 1a (Schulteil-Bukarester Straße)	Bukarester Str. 1/2	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Zweifeldsporthalle	1976	90er	Linoleum	7,1	42	23	966	966								X												• Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf • teilweise Flicken im Boden durch zurückgerundeten Wasserschaden • Fußleisten weisen Abnutzungsspuren auf • Sonnenschutz nicht komplett möglich
40303	Turnhalle Gymnasium 3 (Johann Gutenberg)	Gutenbergplatz 6	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40303	Turnhalle Gymnasium 3 (Johann Gutenberg)	Gutenbergplatz 6	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	2005	k.A.	Linoleum	5,4	37,3	18	671	671							X													• Umkleidebereiche durch Vereinnutzung teilweise schon sehr abgenutzt • Prallschutz an zwei Seiten aus Holz • Sprossenwände • Wasser läuft bei Regen über das Dach in die Sporthalle ein • bei Regen drückt zudem Grundwasser in die Halle
40303	Turnhalle Gymnasium 3 (Johann Gutenberg)	Gutenbergplatz 6	99092	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kraftraum	2005	k.A.	Linoleum	2,1	6,1	3,5	21	21																				
40304	Turnhalle Gymnasium 4 (Heinrich Hertz)	Alfred-Delp-Ring 41	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40304	Turnhalle Gymnasium 4 (Heinrich Hertz)	Alfred-Delp-Ring 41	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1975	k.A.	Linoleum	5	35	17	595	595								X												• Linierung an manchen Stellen leicht verblasst • Sportgeräte werden im Sportraum gelagert (Bänke und Matten)
40304	Turnhalle Gymnasium 4 (Heinrich Hertz)	Alfred-Delp-Ring 41	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffplatten		30	1	30	30	-	-	-	-	-					X		7.000,00 €	2023		7.000,00 €					• Anlaufbahn nahezu vollständig bewachsen • große Lücken im Anlauf zwischen den Platten • Absprungbrett stark beschädigt/morsch • Sprunggrube stark bewachsen • Sand von dichter Humusschicht bedeckt
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1928	k.A.	Linoleum	5	22	12	264	264							X													
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	200m-Rundlaufbahn	k.A.	k.A.	Schotter			-	940	940			-	-					X			420.000,00 €	2035						420.000,00 €	• Betonelemente der Randsteineinfassung stark beschädigt (starker Höhenunterschied > Sicherheitsrisiko) • teilweise wurden die Betonelemente der Randsteineinfassung die Laufbahn erneuert
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23							-											X											• Randsteineinfassung auf der Seite zum Kleinspielfeld z.T. beschädigt
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Naturrasen		42	35	1.702	1.470	2,00	1,00	-	-	-			X					-							• Start- und Zielbereich nicht erkennbar • Naturrasen im mäßigen Pflegezustand • Naturrasen weist relativ starke Unebenheiten auf
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kugelstoßanlage I	k.A.	k.A.	Beton		20	10	200	200	-	-	-	-	-				X			12.000,00 €	2035						12.000,00 €	• Stoßring z.T. beschädigt und durch angrenzende Vegetation bewachsen • kein Stoßsektor mehr zu erkennen
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kugelstoßanlage II	k.A.	k.A.	Beton		20	10	200	200	-	-	-	-	-				X			12.000,00 €	2035						12.000,00 €	• Stoßring z.T. beschädigt und durch angrenzende Vegetation bewachsen • kein Stoßsektor mehr zu erkennen
40305	Turnhalle Gymnasium 5 (Heinrich Mann)	Gustav-Freytag-Str. 65	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffplatten		18	1	18	18	-	-	-	-	-				X			1.000,00 €	2030				1.000,00 €			• Kunststoffplatten abgenutzt und an den Rändern gebogen • Kunststoffplatten liegen nicht mehr bündig aneinander an • angrenzende Vegetation ragt in die Anlaufbahn hinein • Absprungbrett morsch und z.T. beschädigt • Sprunggrube leicht durch angrenzende Vegetation bewachsen
40306	Turnhalle Gymnasium 6 (Königin Luise)	Melanchthonstr. 3	99084	Erfurt	West	2-Amt 23																													
40306	Turnhalle Gymnasium 6 (Königin Luise)	Melanchthonstr. 3	99084	Erfurt	West	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1902	k.A.	Linoleum	5	25	12	300	300									X											• Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf • Linierung z.T. verblasst • Nähte des Prallschutzes beginnen sich zu lösen • Eingangsbereich des Geräteraumes weist leichte Beschädigungen auf (Schrammen) • Ameisen in den Umkleidebereichen • Geräteräume an den Stirnseiten • Ein festmontierte Basketballkörbe • Sprossenwände (höhenverstellbar) • Kletterstangen • leichte Risse in den Wänden • Farbe/Putz bröckelt an einzelnen Stellen • Sportgeräte werden z.T. im Sportraum gelagert • Seile ragen in den Sportraum hinein
40306	Turnhalle Gymnasium 6 (Königin Luise)	Melanchthonstr. 3	99084	Erfurt	West	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		2,1	2,1	4	4	-	-	-	-	-			X					-							• kein Stoßbalken vorhanden • Stoßgrube mit Naturrasen bewachsen
40306	Turnhalle Gymnasium 6 (Königin Luise)	Melanchthonstr. 3	99084	Erfurt	West	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoff, strukturbeschichtet		65,2	3,2	209	209	-	-	-	-	-			X				38.000,00 €	2026			38.000,00 €				• Softstreinrandeinfassung z. T. defekt • Sprunggrube weshalb zu • kleinere Schadellen in der Kunststoffdeckschicht
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Weitsprunganlage	1954	k.A.	Tenne		20	2	40	40									X				-							
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	1954	k.A.	Tenne				115	115									X				-							
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	1954	k.A.	Naturrasen		44	40	2.016	1.760	2,00	1,00							X				-							
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1954	k.A.	Linoleum	5,5	23,7	9,1	216	216							X													
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	50m-Kurzstreckenlaufbahn	1954	k.A.	Tenne		75	10	750	750										X		35.000,00 €	2030				35.000,00 €			• Unebenheiten in der Deckschicht • Randeinfassung z. T. defekt
40401	Turnhalle kooperative Gesamtschule	Am Schwemmbach 10	99099	Erfurt	Süd	2-Amt 23	200m-Rundlaufbahn	1954	k.A.	Tenne				700	700										X		33.000,00 €	2030				33.000,00 €			• Unebenheiten in der Deckschicht • Randeinfassung z. T. defekt
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1975	1995	Linoleum	5,6	35,1	16,9	593	593									X											
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	60m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Kunststoff, schüttbeschichtet		74	7	518	518	-	-	-	-	-					X		93.000,00 €	2025			93.000,00 €				• stark bemoost und verschmutzt • welig • wurzelschlag • Sportbelag hebt sich vom randstein ab
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Schotter		36	18	800	648	2,00	1,00	-	-	-				X			349.000,00 €	2035						349.000,00 €	• Vegetation wächst durch Ballfangzaun • Sportbelag in den Eckbereichen z.T. bewachsen • 1x fehlendes Tornetz
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Kunststoff, schüttbeschichtet		28	14	510	392	1,00	2,00	-	-	-					X		114.000,00 €	2025			114.000,00 €				
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton		17	13	221	221	-		-	-	-			X					-							• aus Schotter • leicht bewachsen • leichte unebenheiten
40402	Turnhalle Integrierte Gesamtschule	Wendenstr. 23	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Weit- und Dreisprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoff, schüttbeschichtet		42	4	168	168	-		-	-	-				X			33.000,00 €	2027				33.000,00 €			• welig, verschmutzt • obere Deckschicht leicht abgenutzt • Wurzelschlag • drei unterschiedliche Absprungbalken in unterschiedlicher Qualität (von sehr gut bis stark abgenutzt) • Sprunggrube leicht bewachsen
40502	Turnhalle Fördzentrum 2 (Schule am Südpark)	Windthorststr. 41	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
40502	Turnhalle Fördzentrum 2 (Schule am Südpark)	Windthorststr. 41	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Turnsaal/Aula (Sportraum)	1925	k.A.	Linoleum	6	15	9	135	135								X												• Linoleumsportboden weist leichte Abnutzungsspuren auf • Holzleisten z.T. beschädigt • Geräte werden im Sportraum gelagert
40502	Turnhalle Fördzentrum 2 (Schule am Südpark)	Windthorststr. 41	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Tenne		50	3,1	155	155	-	-	-	-	-					X		10.000,00 €	2030				10.000,00 €			• Tennenbelag nahezu komplett abgelöst • Schotter über der Tenne aufgeschüttet • Laufbahn durch Vegetation nahezu vollständig bewachsen • Sprungbrett morsch und vermodert • Sprunggrube stark durch Vegetation bewachsen
40504	Turnhalle Fördzentrum 4 Süd (Muldenweg)	Muldenweg 10	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23																													
40504	Turnhalle Fördzentrum 4 Süd (Muldenweg)	Muldenweg 10	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1976	k.A.	Linoleum	5,7	35,2	16,8	591	591											X	2.700.000,00 €	2025			2.700.000,00 €				
40504	Turnhalle Fördzentrum 4 Süd (Muldenweg)	Muldenweg 10	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Schotter		24	15,5	490	372	2,00	1,00	-	-	-		X						-							• Minifußballtore besitzen keine Tornetze
40505	Turnhalle Fördzentrum 5 Nord (Emil Kannegießer)	Berliner Str. 1a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40505	Turnhalle Fördzentrum 5 Nord (Emil Kannegießer)	Berliner Str. 1a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Zweifeldsporthalle	1974	k.A.	Linoleum	7,5	42	23	966	966								X												
40505	Turnhalle Fördzentrum 5 Nord (Emil Kannegießer)	Berliner Str. 1a	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Kunststoff, schüttbeschichtet		24	12	392	288	2,00	1,00	-	-	-						X	86.000,00 €	2021	86.000,00 €						• obere Deckschicht des Sportbelags stark abgenutzt • Löcher und Risse im Sportbelag • Sportbelag hebt sich von der Randsteineinfassung ab • Sportanlage durch angrenzende Vegetation bewachsen • keine Sportgeräte
40507	Turnhalle Gemeinschaftsschule 3a	Karlstr. 10b	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40507	Turnhalle Gemeinschaftsschule 3a	Karlstr. 10b	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1962	k.A.	Linoleum	5	23,6	11,7	276	276					keine Bewertung, da Sporthalle derzeit als Lager genutzt wird															offen
40508	Turnhalle Fördzentrum 8 (Schule am Zoopark)	Stottern heimer Str. 12	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40508	Turnhalle Fördzentrum 8 (Schule am Zoopark)	Stottern heimer Str. 12	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1978	k.A.	Parkett/ Holzboden	4,8	30	14,8	444	405										X		4.200.000,00 €	2035						4.200.000,00 €	• Parkettboden z.T. abgenutzt • Linierung verblasst • Parkett an manchen Stellen erneuert • an der Schutzabdeckung vor der Heizungragen teilweise Schrauben in den Sportraum • Decke stark renovierungsbedürftig • Scheiben und Stirnseiten der Sporthalle durch Hockeynutzung z.T. beschädigt	offen
40508	Turnhalle Fördzentrum 8 (Schule am Zoopark)	Stottern heimer Str. 12	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Naturrasen		20	11	312	220	2,00	1,00	-	-	-		X						-							
40509	Turnhalle Fördzentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													

40509	Turnhalle Fördersentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	2008	k.A.	Linoleum	5,5	27	15,1	408	405						X														• Blanke werden im Sportraum gelagert
40509	Turnhalle Fördersentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kraftraum	2008	k.A.	Linoleum	3	6,9	4,4	30	30						X														
40509	Turnhalle Fördersentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	100m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	k.A.	Tenne		117	4	468	468	-	-	-	-	-				X			39.000,00 €	2035						39.000,00 €	• keine Linierung • nicht erkennbare Start/Zielzone • z.T. von angrenzender Vegetation bewachsen
40509	Turnhalle Fördersentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Kunststoffplatten		18	8	220	144	2,00	1,00	-	-	-			X				72.000,00 €	2029					72.000,00 €		• Kunststoffplatten heben sich z.T. an • Unebenheiten im Sportbelag
40509	Turnhalle Fördersentrum 1 (Andreasried)	Warschauer Str. 4	99089	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Weitsprunganlage	k.A.	k.A.	Kunststoffbahnen		24	2	48	48	-	-	-	-	-					X		12.000,00 €	2023		12.000,00 €					• Anlaufbahn teilweise löchrig und wellig
40601	Turnhalle Gemeinschaftsschule 1	Schillerstr. 33	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
40601	Turnhalle Gemeinschaftsschule 1 (ehem. RS14)	Schillerstr. 33	99096	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1973	k.A.	Linoleum	5,3	35	16,8	588	588							X													• Bodenbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf • Fußleisten aus Holz z.T. beschädigt • Geräte werden im Sportraum gelagert
40602	Turnhalle Gemeinschaftsschule 2	Karl-Reimann-Ring 14	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40602	Turnhalle Gemeinschaftsschule 2	Karl-Reimann-Ring 14	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1980	2005	Linoleum	6	35	17	595	595								X												• Decke weist leichte Mängel auf
40602	Turnhalle Gemeinschaftsschule 2	Karl-Reimann-Ring 14	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	60m-Kurzstreckenlaufbahn	k.A.	2014	Kunststoff, schüttbeschicht		60	5	300	300	-	-	-	-	-			X				65.000,00 €	2029					65.000,00 €		• Sportbelag löst sich vom Randstein • leichte Abnutzung der oberen Deckschicht • minimale Wellung des Sportbodens
40602	Turnhalle Gemeinschaftsschule 2 (ehem. RS25)	Karl-Reimann-Ring 14	99087	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Mehrzweck	k.A.	k.A.	Kunststoff, schüttbeschicht		25	12	300	300	-	-	-	-	-				X			59.000,00 €	2027				59.000,00 €			• obere Deckschicht abgetragen • Linierung verblasst • leichte Risse und kleine Löcher im Sportbelag
40603	Turnhalle Gemeinschaftsschule 3	Nettelbeckufer 25	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40603	Turnhalle Gemeinschaftsschule 3 (ehem. RS06)	Nettelbeckufer 25	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1911	k.A.	Linoleum	5,1	22,9	12	275	275									X											• Prallschutz fehlt an manchen Stellen, Linierung verblasst, Nähte des Belags öffnen sich, Bodenhülsenabdeckungen fehlerhaft, noch alte Lampen, 6 festmontierte Basketballkörbe, Halle nur über Stufen erreichbar, barrierefreie Möglichkeit über Notausgang der Damenumkleide, Halle unter Denkmalschutz, daher barrierefreier Umbau nicht ohne weiteres möglich
40604	Turnhalle Gemeinschaftsschule 4	Kranichfelder Str. 135	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23																													
40604	Turnhalle Gemeinschaftsschule 4 (ehem. RS27)	Kranichfelder Str. 135	99099	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1983	k.A.	Linoleum	5,2	35	16,8	588	588							X													• Fußleisten z.T. beschädigt • Sportbelag weist leichte Abnutzungsspuren auf
40605	Turnhalle Gemeinschaftsschule 5	Zur Steinbrücke 8	99098	Erfurt	Ost	2-Amt 23																													
40605	Turnhalle Gemeinschaftsschule 5 (ehem. RS31)	Zur Steinbrücke 8	99098	Erfurt	Ost	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1976	k.A.	Linoleum	5,4	30	17,3	519	519								X												2019 gab es einen Wasserschaden in der Sporthalle. Auf Grund dieser Tatsache musste der Sportbelag an mehreren Stellen aufgeschnitten werden, um untere Schichten zu trocknen. Im Anschluss wurde diese Stellen mit Linoleum-Flicken wieder versiegelt. • elastischer Linoleumsportboden weist leichte Abnutzungsspuren auf • Linoleumsportboden aufgrund des Wasserschadens mehrfasch geflickt (Elemente herausgenommen, um untere Schichten zu trocknen + anschließend geflickt) • Geräte werden im Sportraum gelagert
40606	Turnhalle Gemeinschaftsschule 6	Wartburgstraße 71	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
40606	Turnhalle Gemeinschaftsschule 6 (ehem. RS10)	Wartburgstraße 71	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1972	k.A.	Linoleum	5,6	30	14,5	435	405								X												• Linoleumsportbelag weist leichte Beschädigungen auf • Prallschutz weist leichte Beschädigungen • Deckenkonstruktion weist z.T. Beschädigungen auf
40801	Turnhalle SBBS 1 (Schultteil) Gispersleben	Am Flüsschen 10	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23																													
40801	Turnhalle SBBS 1 (Schultteil) Gispersleben	Am Flüsschen 10	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1981	2005	Linoleum	5	34,6	17	588	588								X												• Geräte werden im Sportraum gelagert
40801	Turnhalle SBBS 1 (Schultteil) Gispersleben	Am Flüsschen 10	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Beachvolleyball	k.A.	2018	Sand		16	8	416	128	5,00	4,00	-	-	-	X							-							
40801	Turnhalle SBBS 1 (Schultteil) Gispersleben	Am Flüsschen 10	99091	Erfurt	Nord	2-Amt 23	Kleinspielfeld - Fußball	k.A.	k.A.	Tenne		40	20	1.100	800	2,00	2,50	-	-	-			X					-							• Tenne überwuchert
40802	Turnhalle SBBS 4 (Andreas Gordon)	Eugen-Richter-Str. 22	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40802	Turnhalle SBBS 4 (Andreas Gordon)	Eugen-Richter-Str. 22	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	1912	k.A.	Linoleum	5,6	28	14	392	392										X		4.800.000,00 €	2035						4.800.000,00 €	• Sportbelag abgenutzt • Linierung verblasst • Sportbelag weist z.T. Risse auf • Holzverkleidungen vor den Heizkörpern weisen Beschädigungen auf (Sicherheitsmängel) • Wände mit Rissen und Löchern • Nähte des Linoleumsportbelags gehen z.T. auf • Bodenhülsen defekt
40803	Turnhalle SBBS 3 (Ludwig Erhard)	Talstr. 24	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40803	Turnhalle SBBS 3 (Ludwig Erhard)	Talstr. 24	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)	1906		Linoleum	5,50	20,00	12,00	240	240									X				-							• Prallschutz löst sich z. T. von Wand • Schwerlastleisten z. T. defekt • Linierung z. T. abgenutzt
40803	Turnhalle SBBS 3 (Ludwig Erhard)	Talstr. 24	99089	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Kugelstoßanlage	k.A.	k.A.	Beton/Tenne				150	150											X	9.000,00 €	2021	9.000,00 €						• Stopkreis beschädigt • Stoßsektor in schlechterem baulichen Zustand
40804	Turnhalle SBBS 4a (Schultteil)	Müfflingstr. 5	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40804	Turnhalle SBBS 4a (Schultteil)	Müfflingstr. 5	99084	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)	1886		Parkett/Holzboden	7,00	38,50	14,50	558	558								X					-								offen
40806	Turnhalle SBBS 6 (Marie-Elyse-Kayser)	Leipziger Straße 15	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23																													
40806	Turnhalle SBBS 6 (Marie-Elyse-Kayser)	Leipziger Straße 15	99085	Erfurt	Mitte	2-Amt 23	Einfeldsporthalle	k.A.	2020	Linoleum	5,3	20,8	10,6	220	220						X														
40807	Turnhalle SBSS 7 (Walter Gropius)	Binderslebener Landstr. 162	99092	Erfurt	West	2-Amt 23																													
40807	Turnhalle SBSS 7 (Walter Gropius)	Binderslebener Landstr. 162	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Dreifeldsporthalle	2005	k.A.	Linoleum	7,2	45	27	1.215	1.215								X												• Nähte des Prallschutzes lösen sich an einigen Stellen leicht • Fußleisten teilweise beschädigt • Linierung z.T. leicht verblasst • an einigen Bodenhülsen leichte Schäden • Notausgangstür geht sehr schwer auf • durch Lüftungsanlage gelangt Feuchtigkeit in die Sporthalle
40807	Turnhalle SBSS 7 (Walter Gropius)	Binderslebener Landstr. 162	99092	Erfurt	West	2-Amt 23	Kraftraum	k.A.	k.A.	Linoleum	2,4	10	6	60	60						X														
60001	Sporthalle Bischleben	Dorotheenstr. 5	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23																													
60001	Sporthalle Bischleben	Dorotheenstr. 5	99094	Erfurt	Süd	2-Amt 23	Hauptsportraum (Einfeldsporthalle)	1985			6,00	24,00	12,00	288	288						k.B.	k.B.	k.B.	k.B.	k.B.	k.B.									• laufende Verhandlungen Pachtvertrag freie Träger
														522.480	**487.851**			**372**			**90**	**59**	**112**	**67**	**22**	**15**	**7**	56.941.500,00 €		**2.706.500,00 €**	**12.359.000,00 €**	**12.484.000,00 €**	**868.000,00 €**	**7.167.000,00 €**	**601.000,00 €**	**20.756.000,00 €**	
																		%			24,2	15,9	30,1	18	5,91	4,03	1,88								**56.941.500,00 €**	